

335046L

KO

Reactor® 2 유압 프로포셔닝 시스템


폴리우레탄 폼 및 폴리우레아 코팅 분무용 유압, 가열, 이액형 장비. 실외에서 사용하지 마십시오. 전문가만 이 장비를 사용할 수 있습니다. 폭발 위험이 있는 환경 또는 위험(분류된) 장소에서 사용이 금지되어 있습니다.

모델 정보는 8 페이지를 참고하십시오.



중요 안전 지침

장비 사용 전에 이 설명서의 모든 경고 및 지침을 읽으십시오. 장비의 적절한 제어장치와 사용법을 숙지하십시오. 이 지침을 잘 보관해 두십시오.

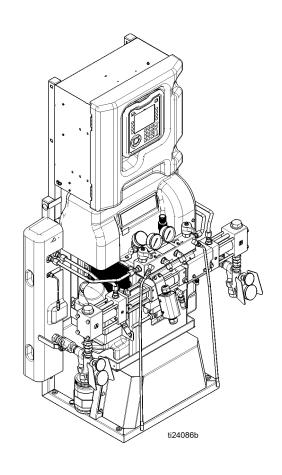

목차

경고	3	시스템 4
중요한 이소시아네이트 정보	6	레시피
이소시아네이트 조건	6	셀룰러 화면
재료 자체 점화		가동 모드
성분 A 와 성분 B 를 분리된 상태로 유지		시스템 이벤트
재료 변경		시동
 이소시아네이트의 수분 민감도		유체 순환
245 fa 발포제가 포함된 발포 레진		Reactor 를 통한 순
모델		건 다기관을 통한 :
Reactor 2 H-30 및 H-30 Elite		분무
권장된 건		분무 조절
Reactor 2 H-40 및 H-40 Elite, 200-240V		순구 포글 호스 제어 모드
		호스 저항성 모드 즉
권장된 건 Reactor 2 H-40 및 H-30 Elite, 350-415V(계속)		호스 저항성 모드 비족 호스 저항 모드 비족
권장된 건		호스 수동 모드 활성
Reactor 2 H-50 및 H-50 Elite		호스 수동 모드 비
권장된 건		보정 절차
Reactor 2 H-XP2 및 H-XP2 Elite		대기
권장된 건		종료
Reactor 2 H-XP3 및 H-XP3 Elite		공기 퍼지 절차
권장된 건		감압 절차
액세서리		세척
제공되는 설명서		유지보수
관련 설명서		예방 유지보수 일정
일반 설치 (순환 기능 미포함)	16	이액형 장비 유지보
시스템 유체 매니폴드에서 드럼으로		흡입구 스트레이너
순환을 이용한 일반적인 설치	17	펌프 윤활 시스템
건 유체 매니폴드에서 드럼으로 순환을		오류
이용한 일반적인 설치	18	오류 보기
구성품 식별		오류 해결
고급 디스플레이 모듈 (ADM)	21	문제 해결
ADM 디스플레이 세부 정보	23	오류 코드 및 문제
전기 엔클로저	26	USB 데이터
유압 제어 모듈 (HCM)	27	다운로드 절차
온도 제어 모듈 (TCM) 케이블 연결		USB 로그
설치		이벤트 로그
	29	
 이액형 장비 조립		작업 로그
 이액형 장비 조립 시스텐 장찬	29	작업 로그 일일 루그
시스템 장착	29 29	일일 로그
시스템 장착 설정설정	29 29 30	일일 로그시스템 소프트웨어
시스템 장착 설정 접 지	29 29 30 30	일일 로그시스템 소프트웨어 블랙박스 로그 파일
시스템 장착 설정 접지일반 장비 지침	29 29 30 30	일일 로그시스템 소프트웨어 보락박스 로그 파일 진단 로그 파일
시스템 장착 설정 접지일반 장비 지침 전원 연결	29 29 30 30 30	일일 로그 시스템 소프트웨어 블랙박스 로그 파일 진단 로그 파일 시스템 구성 설정
시스템 장착 설정 접지의반 장비 지침 전원 연결 윤활 시스템 설정	29 29 30 30 31	일일 로그 시스템 소프트웨어 블랙박스 로그 파일 진단 로그 파일 시스템 구성 설정 사용자 정의 언어 I
시스템 장착 설정 접지의반 장비 지침 일반 장비 지침 전원 연결 윤활 시스템 설정 유체 온도 센서 설치	29 29 30 30 31 31	일일 로그 시스템 소프트웨어 블랙박스 로그 파일 진단 로그 파일 시스템 구성 설정 사용자 정의 언어 I 사용자 정의 언어 I
시스템 장착설정	29 29 30 30 30 31 31 32	일일 로그 시스템 소프트웨어 블랙박스 로그 파일 진단 로그 파일 시스템 구성 설정 사용자 정의 언어 ! 사용자 정의 언어 ! 업로드 절차
시스템 장착설정	29 29 30 30 31 31 31 32 32	일일 로그 시스템 소프트웨어 블랙박스 로그 파일 진단 로그 파일 시스템 구성 설정 사용자 정의 언어 ¹ 사용자 정의 언어 ¹ 업로드 절차
시스템 장착설정	29 29 30 30 31 31 31 32 32 33	일일 로그 시스템 소프트웨어 블랙박스 로그 파일 시스템 구성 설정 사용자 정의 언어 ¹ 사용자 정의 언어 ¹ 업로드 절차 성능 차트
시스템 장착설정	29 29 30 30 31 31 32 32 33 34	일일 로그 시스템 소프트웨어 블랙박스 로그 파일 시스템 구성 설정 사용자 정의 언어 ¹ 사용자 정의 언어 ¹ 업로드 절차 성능 차트 조팅 성능 차트
시스템 장착	29 29 30 30 31 31 32 32 32 33 34	일일 로그시스템 소프트웨어 블랙박스 로그 파일시스템 구성 설정 시스템 구성 설정 사용자 정의 언어 되 사용자 정의 언어 당 업로드 절차 성능 차트 포 성능 차트
시스템 장착설정	29 29 30 30 31 31 32 32 33 34 34 36	일일 로그 시스템 소프트웨어 블랙박스 로그 파일 시스템 구성 설정 사용자 정의 언어 ¹ 사용자 정의 언어 ¹ 업로드 절차 성능 차트 코팅 성능 차트 히터 성능 차트
시스템 장착	29 29 30 30 31 31 32 32 33 34 34 36 37	일일 로그시스템 소프트웨어 블랙박스 로그 파일시스템 구성 설정 시스템 구성 설정 사용자 정의 언어 되 사용자 정의 언어 당 업로드 절차 성능 차트 포 성능 차트

시스템 4	37
레시피	38
셀룰러 화면	38
가동 모드	39
시스템 이벤트	45
시동	46
유체 순환	49
Reactor 를 통한 순환	
건 다기관을 통한 순환	
분무	
 분무 조절	
호스 제어 모드	
호스 저항 모드 비활성화	
호스 수동 모드 비활성화	
보정 절차	
대기	
종료	
공기 퍼지 절차	
강기 되지 글지 감압 절차	
a u = 시세척	
유지보수	
#시도구 예방 유지보수 일정	
에당 규시모ㅜ 글당 이액형 장비 유지보수	
이익성 성비 규칙모구 흡입구 스트레이너 스크린 세척	
펌프 윤활 시스템	
오류	
오류 보기	
오류 해결	
문제 해결	
오류 코드 및 문제 해결	
USB 데이터	
다운로드 절차	
USB 로그	
이벤트 로그	
작업 로그	
일일 로그	69
시스템 소프트웨어 로그	69
블랙박스 로그 파일	69
진단 로그 파일	69
시스템 구성 설정	
사용자 정의 언어 파일	
사용자 정의 언어 문자열 생성	
업로드 절차	
성능 차트	
폼 성능 차트	
코팅 성능 차트	
히터 성능 차트	
치수	
기술 사양	74
Graco 보증 연장	76

경고

다음은 이 장비의 설정, 사용, 접지, 유지보수 및 수리에 대한 경고 사항입니다. 느낌표 기호는 일반적인 경고를 나타내며 위험 기호는 각 절차에 대한 위험을 의미합니다. 설명서 본문이나 경고 라벨에 이러한 기호가 나타나면 해당 경고를 다시 참 조하십시오. 이 섹션에서 다루지 않은 제품별 위험 기호 및 경고가 해당되는 경우 본 설명서 본문에 나올 수 있습니다.

⚠위험



심각한 감전 위험

본 장비에는 240V 이상의 전원이 공급될 수 있습니다. 이러한 전압에 접촉하면 중상을 입거나 사망에 이를 수 있습니다.



- 케이블을 분리하기 전과 장비를 정비하기 전에 메인 스위치의 전력을 차단하십시오.
- 이 장비는 접지해야 합니다. 반드시 접지된 전원에만 연결하십시오.
- 모든 전기 배선은 반드시 자격 있는 전기 기술자가 수행해야 합니다. 모든 현지 법규와 규정을 따르십시오

△경고



유독성 유체 또는 연기

독성 유체 또는 연기가 눈이나 피부에 튀거나 이를 흡입하거나 삼키면 중상을 입거나 사망에 이를 수 있습니다.

- 취급 지침에 대한 안전 데이터 시트 (SDS) 를 읽고, 장기 노출의 영향 등 사용 중인 유체의 특정 위험을 숙지하십시오.
- 장비 스프레이 시, 장비 수리 시 또는 작업구역에 있을 때는 항상 작업구역의 통풍을 유지하고 적절한 개인 보호 장비를 착용하십시오.
- 이 설명서의 개인 보호 장비 경고를 참조하십시오.
- 위험한 유체는 승인된 용기에 보관하고 관련 규정에 따라 폐기하십시오.



개인 보호 장비

장비에 스프레이하거나 서비스 시 또는 작업 구역에 있을 때, 항상 적합한 개인 보호 장비를 착용하고 모든 피부를 덮으십시오. 보호 장비는 장기간의 노출; 독성 연무; 스프레이, 증기 흡입; 알레르기 반응; 화상; 눈부상, 청력 상실 등의 심각한 부상을 방지하는 데 도움이 됩니다. 이러한 보호 장비에는 다음이 포함되며 이에 국한되지 않습니다.

- 꼭 맞는 호흡용보호구 (급기 호흡용보호구, 화학물질 불침투성 장갑, 보호복 및 발 덮개 등 유체 제조업체 및 현지 규제 기관에서 권장하는 기구 포함).
- 보안경 및 청각 보호대.



피부 주입 위험

스프레이 장치, 호스의 누출 부위 또는 파손된 구성품에서 발생하는 고압 유체로 인해 피부가 관통될 수 있습니다. 이는 단순한 외상으로 보일 수도 있지만 절단을 초래할 수 있는 심각한 부상입니다. 즉시 병원에 가서 치료를 받아야 합니다.



- 분무하지 않을 때는 트리거 잠금장치를 잠그십시오.
- 스프레이 장치가 다른 사람 또는 신체의 일부를 향하지 않도록 합니다.



- 유체 배출구 위에 손을 놓지 마십시오.
- 손이나 신체, 장갑, 헝겊으로 누출되는 유체를 막지 마십시오.



- 분배 작업을 중단할 때, 그리고 장비를 청소, 점검 또는 정비하기 전에 감압 절차를 따르십시오.
- 장비를 작동하기 전에 모든 유체 연결부를 단단히 조이십시오.
- 호스와 커플링을 매일 점검하고 마모되거나 손상된 부품을 즉시 교체합니다.





화재 및 폭발 위험



솔벤트 및 페인트 가스와 같이 **작업 구역**에서 발생하는 가연성 가스는 발화하거나 폭발할 수 있습니다. 장비 내부를 통과해 흐르는 페인트나 솔벤트는 정전기 스파크를 유발할 수 있습니다. 화재 및 폭발을 방지하려면 다음을 수행합니다.



환기가 잘 되는 곳에서 장비를 사용하십시오.




- 파일럿 등, 담배, 휴대용 전기 램프, 플라스틱 깔개(정전기 스파크 위험) 등 발화 가능성이 있는 물질을 모
- 작업 구역의 모든 장비를 접지하십시오. 작동 설명서의 접지 지침을 참조하십시오.



- 작업 구역에 솔벤트, 헝겊 및 가솔린을 포함한 잔해물이 없도록 유지하십시오.
- 가연성 연기가 있는 곳에서는 전원 코드를 끼우거나 빼지 말고 등을 켜거나 끄지 마십시오.
- 반드시 접지된 호스를 사용하십시오.
- 페일 안으로 발사할 때는 접지된 페일의 측면에 건을 단단히 고정시키십시오. 정전기 방지 또는 전도성이 아닐 경우 통 라이너를 사용하지 마십시오.
- 정전기 스파크가 일어나거나 감전을 느낄 경우 즉시 작동을 중지하십시오. 문제를 찾아 해결할 때까지 장 비를 사용하지 마십시오.
- 작업 구역에 소화기를 비치하십시오.



열 팽창 위험





- 가열 중에는 밸브를 열어 유체 팽창을 완화하십시오.
- 작동 조건에 따라 정기적으로 호스를 미리 교체하십시오.



가압 알루미늄 부품 위험




가압 장비의 알루미늄과 호환되지 않는 유체를 사용하면 심각한 화학 반응이 발생하여 장비가 파손될 수 있 습니다. 이 경고를 준수하지 않으면 사망 , 심각한 부상 또는 재산 손실을 초래할 수 있습니다.

- 1, 1, 1- 트리클로로에탄과 염화 메틸렌 , 기타 할로겐화 탄화수소 솔벤트 혹은 솔벤트 등을 포함하는 유체 를 사용하지 마십시오.
- 염소 표백제를 사용하지 마십시오.
- 다른 많은 유체에는 알루미늄과 반응할 수 있는 화학물질이 함유될 수 있습니다 . 재료 공급업체에 문의하 여 호환성을 확인하십시오.



플라스틱 부품 청소 용제 위험





- 플라스틱 부품이나 압력을 받는 부품 청소에는 호환성 솔벤트만을 사용하십시오.
- 구조 원료에 대한 모든 장비 설명서의 기술 사양을 참조하십시오 . 호환성에 관한 정보 및 추천 제춤은 솔 벤트 제조사에 문의하십시오.

҈ゟゟヹ



장비 오용 위험

장비를 잘못 사용하면 중상을 입거나 사망에 이를 수 있습니다.



- 피곤한 상태 또는 약물이나 술을 마신 상태로 장치를 작동하지 마십시오.
- 최저 등급 시스템 구성품의 최대 작동 압력 또는 정격 온도를 초과하지 마십시오. 모든 장비 설명서의 **기 술 사양**을 참조하십시오.
- 장비의 습식 부품에 적합한 유체와 솔벤트를 사용하십시오. 모든 장비 설명서의 기술 사양을 참조하십시오. 유체 및 솔벤트 제조업체의 경고를 숙지하십시오. 재료에 대한 자세한 정보를 보려면 대리점이나 소매점에 안전 데이터 시트 (SDS)를 요청하십시오.
- 전력이 공급되거나 가압된 상태로 작업 구역을 떠나지 마십시오.
- 장비를 사용하지 않을 때는 모든 장비를 끄고 감압 절차를 실시하십시오.
- 장비를 매일 점검하십시오. 마모되거나 손상된 부품이 있으면 즉시 수리하거나 제조업체의 정품 부품으로만 교체하십시오.
- 장비를 변형하거나 개조하지 마십시오 . 개조하거나 수정하면 대리점의 승인이 무효화되고 안전에 위험할 수 있습니다 .
- 모든 장비는 사용하는 환경에 맞는 등급을 갖고 승인되었는지 확인하십시오.
- 장비는 지정된 용도로만 사용하십시오. 자세한 내용은 대리점에 문의하십시오.
- 호스와 케이블은 통로나 날카로운 모서리 , 구동 부품 및 뜨거운 표면을 지나가지 않도록 배선하십시오 .
- 호스를 꼬거나 구부리지 마십시오. 또한 호스를 잡고 장비를 끌어당겨서도 안 됩니다.
- 작업장 근처에 어린이나 동물이 오지 않게 하십시오.
- 관련 안전 규정을 모두 준수하십시오.



움직이는 부품으로 인한 위험

움직이는 부품으로 인해 손가락이나 다른 신체 부위가 끼거나 절단될 수 있습니다.

가드 또는 커버를 제거한 상태로 장비를 작동하지 마십시오.



- 가동 부품에 가까이 접근하지 마십시오.
- 장비는 경고 없이 시동될 수 있습니다 . 장비를 점검 , 이동 또는 수리하려면 먼저 **감압 절차**를 수행하고 모든 전원을 분리하십시오 .



화상 위험

장비가 작동되는 동안 가열되는 장비 표면과 유체가 매우 뜨거울 수 있습니다. 심각한 화상을 방지하려면:

• 뜨거운 유체 또는 장비를 만지지 마십시오.

중요한 이소시아네이트 정보

이소시아네이트 (ISO) 는 두 가지 성분 재료에 사용되는 촉매입니다.

이소시아네이트 조건









이소시아네이트가 함유된 유체를 스프레이 또는 분배하면 잠재적으로 유해한 연무, 증기 및 분무된 분진이 생성될 수 있습니다.

- 유체 제조업체의 경고문 및 안전 데이터 시트 (SDS) 를 읽고 이해하여 이소시아네이트 관련 위험 및 예방 조치를 숙지하십시오.
- 이소시아네이트 사용에는 잠재적으로 위험한 절차가 포함됩니다. 본 장비로 스프레이 작업을 하려면 교육을 받고 자격을 갖추어야 하며 이 설명서와 유체 제조업체의 적용 지침 및 SDS 의 정보를 읽고 이해해야 합니다.
- 잘못 유지보수하거나 잘못 조정된 장비를 사용하면 재료가 부적절하게 경화될 수 있으며, 이로 인해 가스가 발생하고 악취가 생길 수 있습니다. 장비는 설명서의 지침에 따라 주의해서 유지보수 및 조정해야 합니다.
- 이소시아네이트 연무, 증기 및 분무된 분진의 흡입을 방지하기 위해 작업장에 있는 모든 사람은 적절한 호흡기 보호 장구를 착용해야 합니다. 항상 꼭 맞는 호흡용보호구를 착용해야 하며, 해당 장비에는 급기 호흡용보호구가 포함되 어 있을 수 있습니다. 유체 제조업체의 SDS 에 나와 있는 지침에 따라 작업 구역을 환기시키십시오.
- 이소시아네이트에 피부가 접촉하지 않도록 하십시오. 작업 구역에 있는 모든 사람은 유체 제조업체 및 현지 규제 기관에서 권장하는 대로, 화학물질 불침투성 장갑, 보호복 및 발 커버를 착용해야 합니다. 오염된 의복 취급에 관한지침을 포함하여 모든 유체 제조업체 권장 사항을 따르십시오. 스프레이 후에는 음식을 먹거나 음료를 마시기 전에 손과 얼굴을 씻으십시오.
- 이소시아네이트 노출로 인한 위험은 스프레이 후에도 계속됩니다. 적절한 개인 보호 장비가 없는 사람은 도포 중이 거나 도포 후에 유체 제조업체에서 지정한 시간 동안 작업장에서 벗어나 있어야 합니다. 일반적으로 이 시간은 24 시간 이상입니다.
- 이소시아네이트에 노출 위험이 있는 작업장에 들어가는 사람에게 주의를 주십시오. 유체 제조업체와 현지 규제 기관의 권장 사항을 따르십시오. 작업장 외부에 다음과 같이 현수막을 배치하는 것이 좋습니다.



재료 자체 점화







일부 재료는 너무 두껍게 바르면 자체 점화될 수 있습니다. 재료 제조업체의 경고문과 SDS 를 참조하십시오.

성분 A 와 성분 B 를 분리된 상태 로 유지







교차 오염되면 유체 라인에서 재료가 경화되어 심각한 부 상이나 장비 손상을 초래할 수 있습니다. 교차 오염을 방지 하려면:

- 성분 A 와 성분 B 의 습식 부품을 교환하지 **마십시오**.
- 한쪽 면에서 오염되었다면 다른 쪽 면에 솔벤트를 전혀 사용하지 마십시오.

재료 변경

주의

장비에 사용된 재료 유형을 변경하려면 장비 손상과 중단 시간을 방지하기 위해 특히 주의해야 합니다.

- 재료를 변경할 때는 장비를 여러 번 세척하여 깨끗이 청소하십시오.
- 세척 후에는 항상 유체 흡입구 스트레이너를 청소하십 시오.
- 화학적 호환성에 대해서는 재료 제조업체에 문의하십 시오.
- 에폭시와 우레탄 또는 폴리우레아를 변경할 경우 모든 유체 구성품을 분해하여 청소하고 호스를 변경하십시 오. 에폭시는 종종 B(경화제) 면에 아민을 포함합니 다. 폴리우레아는 종종 B(수지) 면에 아민을 포함합니 다.

이소시아네이트의 수분 민감도

수분 (예: 습기)에 노출되면 ISO가 부분적으로 경화되어 작고 단단한 연마성 결정체를 형성하며, 이 결정체는 유체 안에 떠다니게 됩니다. 결국 표면에 막이 형성되고 ISO 가 젤이 되기 시작하여 점도가 커지게 됩니다.

주의

부분적으로 경화된 ISO 를 사용하면 모든 습식 부품의 성 능이 저하되고 수명이 단축됩니다.

- 항상 통풍구에 데시칸트 드라이어를 사용하거나 질소 기체를 넣은 밀폐형 용기를 사용하십시오. ISO 를 뚜껑 이 없는 용기에 보관하지 마십시오.
- ISO 펌프 습식 컵 또는 탱크 (설치된 경우)가 적절한 윤 활유로 채워져 있도록 유지하십시오 . 윤활유는 ISO 와 대기 사이에 배리어를 형성합니다.
- ISO 에 맞는 방습 호스만 사용하십시오.
- 재생 솔벤트는 수분이 함유되어 있을 수 있으므로 사용 하지 마십시오. 사용하지 않을 때는 항상 솔벤트 용기 를 닫아 두십시오.
- 재조립 시, 나사산이 있는 부품을 적절한 윤활유로 항 상 윤활하십시오.

참고: 막 형성 사이즈와 결정 비율은 ISO 의 함유량, 습도 및 온도에 따라 달라집니다.

245 fa 발포제가 포함된 발포 레 짂

일부 폼 발포제는 가압 상태에 있지 않을 때, 특히 흔들 경 우 90°F(33°C) 이상의 온도에서 거품을 발생시킵니다. 거품 이 줄어들도록, 회전 시스템에서 예열을 최소화하십시오.

모델

Reactor 2 H-30 및 H-30 Elite

			H-30	모델					H-30 E	lite 모델		
모델	10 kW				15 kW		10 k			15 kW		
이액형 장비 ★		17H031			17H032			17H131		17H132		
최대 유체 작동 압력 psi(MPa, bar)	20	000 (14, 14	10)	20	000 (14, 14	10)	20	00 (14, 14	10)	2000 (14, 140)		0)
대략적인 사이클당 출력 (A + B) 갤런 (리터)	(0.074(0.28)		0.074(0.28) 0.074(0.28) 0.074(0.28))	0.074(0.28)		1			
최대 유량 lb/min(kg/min)		28 (12.7)			28 (12.7)			28 (12.7)		28(12.7)		
전체 시스템 부하 † (와트)		17960			23260	260 17960			23260			
구성 가능한 전압 상	200-240	200-240	350-415	200-240	200-240	350-415	200-240	200-240	350-415	200-240	200-240	350-415
(VAC, 50/60 Hz)	1Ø	3Ø∆	3ØY	1Ø	3Ø∆	3ØY	1Ø	3Ø∆	3ØY	1Ø	3Ø∆	3ØY
최대 부하 피크 전류 *	79	46	35	100	59	35	79	46	35	100	59	35
승인				AN CAN/CS/	99 √SI/UL ±	した。 ertek 02471 できるでする できるでする できるでする できるでする できるでする できるでする できるでする できるでする できるでする。 できるでする できるでする。 できるでする。 できるできる。 できるできる。 できるできる。 できるできる。 できるできる。 できるできる。 できるできる。 できるできる。 できるできる。 できるできる。 できるできる。 できるできる。 できるできるできる。 できるできるできる。 できるできるできる。 できるできるできるできる。 できるできるできるできる。 できるできるできるできるできる。 できるできるできるできるできるできる。 できるできるできるできるできるできる。 できるできるできるできるできる。 できるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるで	S 합니다 . 49 I다 . C22.2	9 No. 88	€*			

패키지 ‡	ESH031	EHH031	ESH032	EHH032	ESH131	EHH131	ESH132	EHH132	
가열 호스 : 50 ft(15 m)	24K240	24K240	24K240	24K240	24Y240	24Y240	24Y240	24Y240	
24K240(스커프 가드) 24Y240(Xtreme-Wrap)	수량 1	수량 5	수량 1	수량 5	수량 1	수량 5	수량 1	수량 5	
가열 휨 호스 10 ft(3 m)	25P	770	25P	770	25F	770	251	7770	
패키지 ‡	IHH	031	IHH	1032	IHE	1131	IHH132		
가열 호스 : 100 ft (30 m)	26D:	906	26D	906	260	906	260	906	
26D906 (Xtreme-Wrap)	수링	<u></u> 2	수량 2		수량 2		수량 2		
가열 휩 호스 : 20 ft(6 m)	25P771		25P	25P771		25P771		25P771	
비율 모니터링					,	/		/	
유체 흡입구 센서 (2)				,	/		/		

- * 최대 용량으로 작동하는 모든 장치의 최대 부하 암페어. 다양한 유 량 및 혼합 챔버 크기에서 퓨즈 요구사항은 더 작을 수도 있습니다.
- † 각 장치에 대한 최대 가열 호스 길이에 따라 시스템에 사용된 총 시 스템 전력 (W)
 - H-30 시리즈, 310ft(94.5m) 최대 가열 호스 길이, 휩 호스 포함
- ★ Intertek 승인은 호스가 없는 이액형 장비에 적용됩니다.
- 패키지에는 가열 호스 및 휩 호스가 포함됩니다. 또한 Elite 패키지에는 비율 모니터링 및 유체 흡입구 센서가 포함됩니다. 모든 Elite 호스 및 건 시스템 패키지는 Xtreme-Wrap ™ 50 ft(15 m) 가열 호 스 또는 Xtreme-Wrap 100 ft (30 m) 내부 가열 호스를 포함합니다. 부품 번호는 **액세서리** , 14 페이지을 참조하십시오 .
- CE 승인은 권장된 건을 사용시 패키지에 적용됩니다.

전압 구성 키

‡

Ø 상

△ 델타

Y WYE

권장된 건

모델	Fusion [®] AP	Fusion PC	Fusion CS	PROBLER P2
부품	246102	25P589	CS02RD	GCP2R2

Reactor 2 H-40 및 H-40 Elite, 200-240V

	H-40	모델	H-40 E	lite 모델	
모델	15 kW	20 kW	15 kW	20 kW	
이액형 장비 ★	17H043	17H044	17H143	17H144	
최대 유체 작동 압력 psi(MPa, bar)	2000 (14, 140)	2000 (14, 140)	2000 (14, 140)	2000 (14, 140)	
대략적인 사이클당 출력 (A + B) 갤런 (리터)	0.063 (0.24)	0.063 (0.24)	0.063 (0.24)	0.063 (0.24)	
최대 유량 lb/min(kg/min)	45(20)	45(20)	45(20)	45(20)	
전체 시스템 부하 † (와트)	26600	31700	26600	31700	
전압 상 (VAC , 50/60 Hz)	200-240 3ØΔ	200-240 3ØΔ	200-240 3ØΔ	200-240 3ØΔ	
최대 부하 피크 전류 *	71	95	71	95	
승인		(TI)	<i>C</i>		





Intertek 9902471

ANSI/UL 표준을 준수합니다 . 499 CAN/CSA 표준을 인증했습니다 . C22.2 No. 88

패키지 ‡	ESH031	EHH031	ESH032	EHH032	ESH131	EHH131	ESH132	EHH132
가열 호스 : 50 ft(15 m)	24K240	24K240	24K240	24K240	24Y240	24Y240	24Y240	24Y240
24K240(스커프 가드) 24Y240(Xtreme-Wrap)	수량 1	수량 6	수량 1	수량 6	수량 1	수량 6	수량 1	수량 6
가열 휩 호스 10 ft(3 m)	25P	770	25F	770	251	770	251	770
패키지 ‡	IHH	043	IHH	1044	IHE	1143	IHH144	
가열 호스 : 100 ft (30 m)	26D	906	260	906	260	906	261	D906
26D906 (Xtreme-Wrap)	수령	발 3	수량 3		수량 3		수량 3	
가열 휩 호스 : 20 ft(6 m)	25P	771	25F	771	251	7771	251	P771
비율 모니터링						/		✓
유체 흡입구 센서 (2)						/		✓

- * 최대 용량으로 작동하는 모든 장치의 최대 부하 암페어 . 다양한 유 량 및 혼합 챔버 크기에서 퓨즈 요구사항은 더 작을 수도 있습니다 .
- † 각 장치에 대한 최대 가열 호스 길이에 따라 시스템에 사용된 총 시 스템 전력 (W)
 - H-40 시리즈, 410ft(125m) 최대 가열 호스 길이, 휩 호스 포함
- ★ Intertek 승인은 호스가 없는 이액형 장비에 적용됩니다.
- 부 패키지에는 가열 호스 및 휩 호스가 포함됩니다. 또한 Elite 패키지에는 비율 모니터링 및 유체 흡입구 센서가 포함됩니다. 모든 Elite 호스 및 건 시스템 패키지는 Xtreme-Wrap ™ 50 ft(15 m) 가열 호 스 또는 Xtreme-Wrap 100 ft (30 m) 내부 가열 호스를 포함합니다. 부품 번호는 **액세서리**, 14 페이지을 참조하십시오.
- ❖ CE 승인은 권장된 건을 사용시 패키지에 적용됩니다.

전압 구성 키

Ø 상

△ 델타

Y WYE

권장된 건

모델	Fusion [®] AP	Fusion PC	Fusion CS	PROBLER P2
부품	246103	25P085	CS02RD	GCP2R2

Reactor 2 H-40 및 H-30 Elite, 350-415V(계속)

		H-40 모델		H-40 E	lite 모델
모델	15 kW	20 kW	15 kW	15 kW	20 kW
이액형 장비 ★	17H045	17H046	25R549	17H145	17H149
최대 유체 작동 압력 psi(MPa, bar)	2000 (14, 140)	2000 (14, 140)	2000 (14, 140)	2000 (14, 140)	2000 (14, 140)
대략적인 사이클당 출력 (A + B) 갤런 (리터)	0.063 (0.24)	0.063(0.24)	0.0525(0.20)	0.063(0.24)	0.063 (0.24)
최대 유량 lb/min(kg/min)	45(20)	45(20)	1.875(7.1)	45(20)	45(20)
전체 시스템 부하 † (와트)	26600	31700	31700	26600	31700
전압 상 (VAC , 50/60 Hz)	350- 415 3ØY	350- 415 3ØY	350- 415 3ØY	350- 415 3ØY	350- 415 3ØY
최대 부하 피크 전류 *	41	52	52	41	52
승인	Ligrep Us Intertek 9902471 ANSI/UL 표준을 중 CAN/CSA 표준을 인증했			Lighter Light of the Cany CSA 표준을 인증했	

패키지 ‡	ESH045	EHH045	ESH046	EHH046	ESH145	EHH145	ESH146	EHH146
가열 호스 : 50 ft(15 m)	24K240	24K240	24K240	24K240	24Y240	24Y240	24Y240	24Y240
24K240(스커프 가드) 24Y240(Xtreme-Wrap)	수량 1	수량 6	수량 1	수량 6	수량 1	수량 6	수량 1	수량 6
가열 휩 호스 10 ft(3 m)	25P	770	25P	770	251	770	251	770
패키지 ‡	IHH	045	ІНН	1046	IHE	1145	IHH146	
가열 호스 : 100 ft (30 m)	26D	906	26D	906	260	906	260	906
26D906 (Xtreme-Wrap)	수링	∮ 3	수현	량 3 수량 3		량 3	수량 3	
가열 휩 호스 : 20 ft(6 m)	25P	25P771 25P771		7771	25F	7771	251	2771
비율 모니터링					,	/	,	✓
유체 흡입구 센서 (2)					,	/	,	/

- * 최대 용량으로 작동하는 모든 장치의 최대 부하 암페어. 다양한 유 량 및 혼합 챔버 크기에서 퓨즈 요구사항은 더 작을 수도 있습니다 .
- † 각 장치에 대한 최대 가열 호스 길이에 따라 시스템에 사용된 총 시 스템 전력 (W)
 - H-40 시리즈, 410ft(125m) 최대 가열 호스 길이, 휩 호스 포함
- ★ Intertek 승인은 호스가 없는 이액형 장비에 적용됩니다.
- ‡ 패키지에는 가열 호스 및 휩 호스가 포함됩니다. 또한 Elite 패키지에는 비율 모니터링 및 유체 흡입구 센서가 포함됩니다. 모든 Elite 호스 및 건 시스템 패키지는 Xtreme-Wrap ™ 50 ft(15 m) 가열 호 스 또는 Xtreme-Wrap 100 ft (30 m) 내부 가열 호스를 포함합니다. 부품 번호는 액세서리, 14 페이지을 참조하십시오.
- ❖ CE 승인은 권장된 건을 사용시 패키지에 적용됩니다.

전압 구성 키

Ø 상

△ 델타

Y WYE

권장된 건

모델	Fusion [®] AP	Fusion PC	Fusion CS	PROBLER P2
부품	246103	25P085	CS02RD	GCP2R2

Reactor 2 H-50 및 H-50 Elite

	H-50	모델	H-50 E	lite 모델	
모델	20 kW	20 kW	20 kW	20 kW	
이액형 장비 ★	17H053	17H056	17H153	17H156	
최대 유체 작동 압력 psi(MPa, bar)	2000 (14, 140)	2000 (14, 140)	2000 (14, 140)	2000 (14, 140)	
대략적인 사이클당 출력 (A + B) 갤런 (리터)	0.074(0.28)	0.074(0.28)	0.074(0.28)	0.074(0.28)	
최대 유량 lb/min(kg/min)	52(24)	52(24)	52(24)	52(24)	
전체 시스템 부하 † (와트)	31700	31700	31700	31700	
전압 상 (VAC , 50/60 Hz)	200-240 3ØΔ	350- 4515 3ØY	200-240 3ØΔ	350- 415 3ØY	
최대 부하 피크 전류 *	95	52	95	52	
승인			*		

c CIDOUS



Intertek 9902471

ANSI/UL 표준을 준수합니다 . 499 CAN/CSA 표준을 인증했습니다 . C22.2 No. 88

패키지 ‡	ESH053	EHH053	ESH056	EHH056	ESH153	EHH153	ESH156	EHH156
가열 호스 : 50 ft(15 m)	24K240	24K240	24K240	24K240	24Y240	24Y240	24Y240	24Y240
24K240(스커프 가드) 24Y240(Xtreme-Wrap)	수량 1	수 량 6	수량 1	수량 6	수량 1	수 량 6	수량 1	수 량 6
가열 휩 호스 10 ft(3 m)	25P	770	25F	7770	25F	770	25F	P770
패키지 ‡	IHH053		IHH	1056	IHH153		IHH156	
가열 호스 : 100 ft (30 m)	26D	906	260	906	260	906	260	0906
26D906 (Xtreme-Wrap)	수링	수량 3		수량 3 수		량 3	수	량 3
가열 휩 호스 : 20 ft(6 m)	25P771		25P771		25P771		25P771	
비율 모니터링					,	/	,	/
유체 흡입구 센서 (2)					,	/	,	/

- * 최대 용량으로 작동하는 모든 장치의 최대 부하 암페어 . 다양한 유 량 및 혼합 챔버 크기에서 퓨즈 요구사항은 더 작을 수도 있습니다 .
- † 각 장치에 대한 최대 가열 호스 길이에 따라 시스템에 사용된 총 시 스템 전력 (W)
 - H-50 시리즈, 410ft(125m) 최대 가열 호스 길이, 휩 호스 포함
- ★ Intertek 승인은 호스가 없는 이액형 장비에 적용됩니다.
- ‡ 패키지에는 가열 호스 및 휩 호스가 포함됩니다. 또한 Elite 패키지에는 비율 모니터링 및 유체 흡입구 센서가 포함됩니다. 모든 Elite 호스 및 건 시스템 패키지는 Xtreme-Wrap ™ 50 ft(15 m) 가열 호 스 또는 Xtreme-Wrap 100 ft (30 m) 내부 가열 호스를 포함합니다. 부품 번호는 액세서리, 14 페이지을 참조하십시오.
- ❖ CE 승인은 권장된 건을 사용시 패키지에 적용됩니다.

전압 구성 키

Ø 상

△ 델타

Y WYE

권장된 건

모델	Fusion [®] AP	Fusion PC	Fusion CS	PROBLER P2
부품	246103	25P085	CS02RD	GCP2R2

Reactor 2 H-XP2 및 H-XP2 Elite

	H-XP2 모델				H-XP2 Elite 모델		
모델	15 kW				15 kW		
이액형 장비 ★	17H062				17H162		
최대 유체 작동 압력 psi(MPa, bar)	3500 (24.1, 241)				3500 (24.1, 241)		
대략적인 사이클당 출력 (A + B) 갤런 (리터)		0.042(0.16)			0.042(0.16)		
최대 유량 lb/min(kg/min)		1.5(5.7)			1.5(5.7)		
전체 시스템 부하 † (와트)		23260			23260		
전압 상 (VAC , 50/60 Hz)	200-240 1ØΔ	200-240 3ØΔ	350- 415 3ØY	200-240 1Ø	200-240 3ØΔ	350- 415 3ØY	
최대 부하 피크 전류 *	100	59	35	100	59	35	
승인			c Lister		E *		

패키지 ‡	ESH062	EHH062	ESH162	EHH162
가열 호스 : 50 ft(15 m)	24K241	24K241	24Y241	24Y241
	수량 1	수량 5	수량 1	수량 5
가열 휨 호스 10 ft(3 m)	25P722		25	P722
유체 흡입구 센서 (2)				✓

- * 최대 용량으로 작동하는 모든 장치의 최대 부하 암페어. 다양한 유 량 및 혼합 챔버 크기에서 퓨즈 요구사항은 더 작을 수도 있습니다.
- † 각 장치에 대한 최대 가열 호스 길이에 따라 시스템에 사용된 총 시 스템 전력 (W)
 - H-XP2 시리즈, 310ft(94.5m) 최대 가열 호스 길이, 휩 호스 포함
- ★ Intertek 승인은 호스가 없는 이액형 장비에 적용됩니다.
- [‡] 패키지에는 가열 호스 및 휩 호스가 포함됩니다. 또한 Elite 패키지에는 비율 모니터링 및 유체 흡입구 센서가 포함됩니다. 모든 Elite 호스 및 건 시스템 패키지는 Xtreme-Wrap ™ 50 ft(15 m) 가열 호스를 포함합니다. 부품 번호는 **액세서리**, 14 페이지을 참조하십시오.
- ❖ CE 승인은 권장된 건을 사용시 패키지에 적용됩니다.

전압 구성 키

Ø 상

△ 델타

Y WYE

권장된 건

모델	Fusion [®] AP	Fusion PC	PROBLER P2
부품	246101	25P588	GCP2R1

Reactor 2 H-XP3 및 H-XP3 Elite

	H-XP:	3 모델	H-XP3	Elite 모델
모델	20 kW	20 kW	20 kW	20 kW
이액형 장비 ★	17H074	17H076	17H174	17H176
최대 유체 작동 압력 psi(MPa, bar)	3500 (24.1, 241)	3500 (24.1, 241)	3500 (24.1, 241)	3500 (24.1, 241)
대략적인 사이클당 출력 (A + B) 갤런 (리터)	0.042(0.16)	0.042(0.16)	0.042(0.16)	0.042(0.16)
최대 유량 lb/min(kg/min)	2.8(10.6)	2.8(10.6)	2.8(10.6)	2.8(10.6)
전체 시스템 부하 † (와트)	31700	31700	31700	31700
전압 상 (VAC , 50/60 Hz)	200-240 3ØΔ	350- 451 3ØY	200-240 3ØΔ	350- 415 3ØY
최대 부하 피크 전류 *	95	52	95	52
승인			<i>(*</i>	





Intertek 9902471

ANSI/UL 표준을 준수합니다 . 499 CAN/CSA 표준을 인증했습니다 . C22.2 No. 88

패키지 ‡	ESH074	EHH074	ESH076	EHH076	ESH174	EHH174	ESH176	EHH176
가열 호스 : 50 ft(15 m)	24K241	24K241	24K241	24K241	24Y241	24Y241	24Y241	24Y241
24K240(스커프 가드) 24Y240(Xtreme-Wrap)	수량 1	수 량 6	수량 1	수량 6	수량 1	수량 6	수량 1	수량 6
가열 휩 호스 10 ft(3 m)	25P772		25P	7772	25F	772	25	7772
유체 흡입구 센서 (2)					,	/		/

- * 최대 용량으로 작동하는 모든 장치의 최대 부하 암페어 . 다양한 유 량 및 혼합 챔버 크기에서 퓨즈 요구사항은 더 작을 수도 있습니다 .
- † 각 장치에 대한 최대 가열 호스 길이에 따라 시스템에 사용된 총 시 스템 전력 (W)
 - H-XP3 시리즈, 410ft(125m) 최대 가열 호스 길이, 휩 호스 포함
- ★ Intertek 승인은 호스가 없는 이액형 장비에 적용됩니다.
- ‡ 패키지에는 가열 호스 및 휩 호스가 포함됩니다. 또한 Elite 패키지에는 비율 모니터링 및 유체 흡입구 센서가 포함됩니다. 모든 Elite 호스 및 건 시스템 패키지는 Xtreme-Wrap ™ 50 ft(15 m) 가열 호스를 포함합니다. 부품 번호는 **액세서리**, 14 페이지을 참조하십시오.
- ❖ CE 승인은 권장된 건을 사용시 패키지에 적용됩니다.

전압 구성 키

Ø 상

△ 델타

Y WYE

권장된 건

모델	Fusion [®] AP	Fusion PC	PROBLER P2
부품	246103	25P589	GCP2R2

액세서리

키트 번호	설명
24U315	 에어 매니폴드 키트 (4 개 배출구)
17G340	캐스터 키트
17F837	흡입구 센서 키트
16X521	Graco InSite 연장 케이블 24.6 ft(7.5 m)
24N449	50 ft(15 m) CAN 케이블 (원격 디스플레이 모듈용)
24K207	RTD 가 있는 유체 온도 센서 (FTS)
24U174	원격 디스플레이 모듈 키트
15V551	ADM 보호 커버 (10 팩)
15M483	원격 디스플레이 모듈 보호 커버 (10 팩)
24M174	드럼 레벨 스틱
121006	150 ft(45 m) CAN 케이블 (원격 디스플레이 모듈용)
24N365	RTD 테스트 케이블 (저항 측정 보조)
17F838	Elite 키트
24N748	비율 모니터링 키트
*979200	Integrated PowerStation, Tier 4 Final, 공기 없음
*979201	Integrated PowerStation, Tier 4 Final, 20 cfm
*979202	Integrated PowerStation, Tier 4 Final, 35 cfm

^{*} **참고 :** Integrated PowerStation 은 Reactor 2 H-30 및 H-XP2 프로포셔닝 시스템과만 호환됩니다 .

제공되는 설명서

다음은 리액터 2 유압과 함께 제공된 설명서입니다 . 장비에 대한 자세한 정보는 이 설명서를 참조하십시오 .

설명서	설명
334945	Reactor 2 유압 이액형 시스템 작동 설명서
335005	Reactor 2 유압 이액형 시스템 셧다운 요약 안내서
335006	Reactor 2 유압 이액형 시스템 시동 요약 안 내서

관련 설명서

다음은 Reactor 2 유압과 함께 사용되는 액세서리용 설명서 입니다.

서머니	
설명서 (영어)	설명
시스템 설명	서
334946	Reactor [®] 2 유압 이액형 장비 , 수리 부품
하부 펌프 설	명서
3A3085	펌프 , 수리 - 부품
공급 시스템	설명서
309852	순환 및 리턴 튜브 키트 , 지침 - 부품
309815	공급 펌프 키트 , 지침 - 부품
309827	공급 펌프 공기 공급 키트 , 지침 - 부품
스프레이 건	설명서
309550	Fusion [®] AP 건 , 지침 - 부품
3A7314	Fusion [®] PC 건 , 지침 - 부품
312666	Fusion [®] CS 건 , 지침 - 부품
313213	Probler [®] P2 건 , 지침 - 부품
액세서리 설	명서
309572	가열 호스 , 지침 - 부품
3A3009	흡입구 센서 키트 , 지침 - 부품
3A1907	원격 디스플레이 모듈 키트, 지침 - 부품
332735	에어 매니폴드 키트 , 지침 - 부품
3A3010	캐스터 키트 , 지침 - 부품
3A6738	비율 모니터링 부가장치 키트, 지침 - 부품
3A3084	Elite 키트 , 지침 - 부품
3A6335	Integrated PowerStation, 지침

설명서는 www.graco.com 에서 제공됩니다.

일반 설치 (순환 기능 미포함)

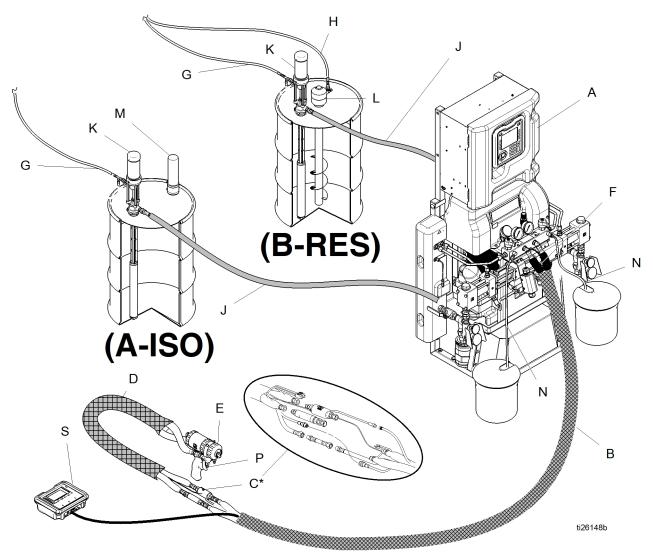


그림 1

* 그림에서는 명확한 설명을 위해 노출되어 있음. 작동 중에는 테이프로 감겨져 있습니다.

키:

A Reactor 이액형 장비

B 가열 호스

C 유체 온도 측정 센서 (FTS)

D 가열 휩 호스

E Fusion 스프레이 건

F 건 에어 공급 호스

G 공급 펌프 공기 공급 라인

H 교반기 공기 공급 라인

J 유체 공급 라인

K 공급 펌프

L 교반기

M 데시칸트 드라이어

N 블리드 라인

P 건 유체 매니폴드(건의 일부임)

S 원격 디스플레이 모듈 키트(선택사항)

시스템 유체 매니폴드에서 드럼으로 순환을 이용한 일 반적인 설치

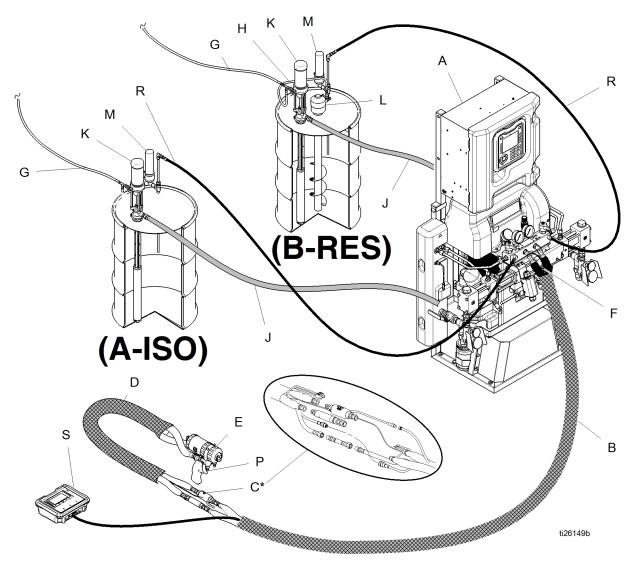


그림 1

* 그림에서는 명확한 설명을 위해 노출되어 있음. 작동 중에는 테이프로 감겨져 있습니다.

키 :

- A Reactor 이액형 장비
- B 가열 호스
- C 유체 온도 측정 센서 (FTS)
- D 가열 휩 호스
- E Fusion 스프레이 건
- F 건 에어 공급 호스
- G 공급 펌프 공기 공급 라인
- H 교반기 공기 공급 라인

- J 유체 공급 라인
- K 공급 펌프
- L 교반기
- M 데시칸트 드라이어
- P 건 유체 매니폴드(건의 일부임)
- R 재순환 라인
- S 원격 디스플레이 모듈 키트 (선택사항)

건 유체 매니폴드에서 드럼으로 순환을 이용한 일반적 인 설치

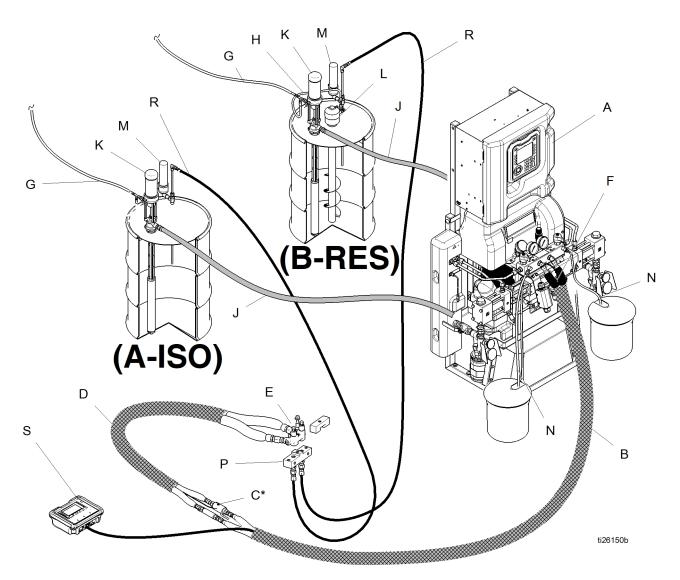


그림 1

* 그림에서는 명확한 설명을 위해 노출되어 있음. 작동 중에는 테이프로 감겨져 있습니다.

키 :

A Reactor 이액형 장비

B 가열 호스

C 유체 온도 센서 (FTS)

CK 순환 블록 (부속품)

D 가열 휩 호스

F 건 에어 공급 호스

G 공급 펌프 공기 공급 라인

H 교반기 공기 공급 라인

J 유체 공급 라인

K 공급 펌프

L 교반기

M 데시칸트 드라이어

N 블리드 라인

P 건 유체 매니폴드(건의 일부임)

R 재순환 라인

S 원격 디스플레이 모듈 키트 (선택사항)

구성품 식별

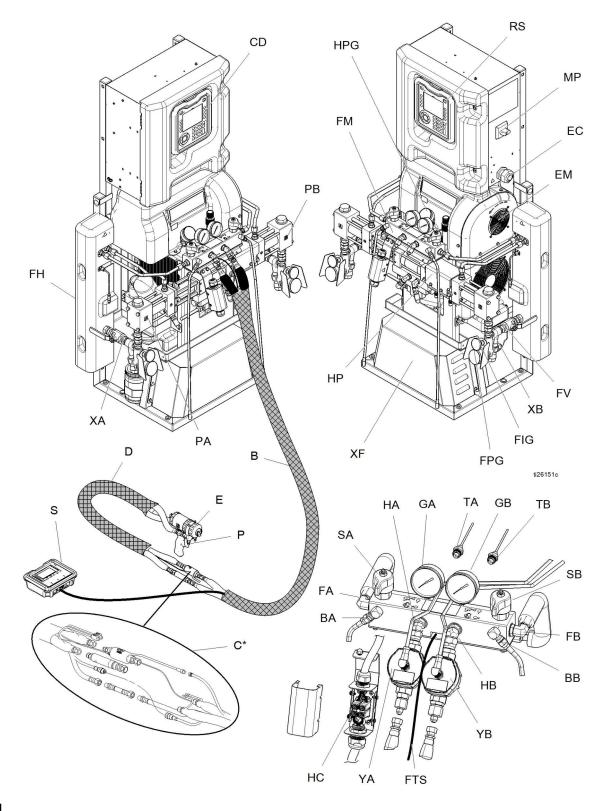


그림 1

키:

BA ISO 면 감압 배출구

BB 면 압 배출구

CD 고급 디스플레이 모듈 (ADM)

EC 전기 코드 스트레인 릴리프

구성품 식별

- EM 전기 모터 (슈라우드 뒷면)
- FA ISO 면 유체 매니폴드 흡입구
- FB RES 면 유체 매니폴드 흡입구
- FH 유체 히터 (슈라우드 뒷면)
- FM Reactor 유체 매니폴드
- FV 유체 흡입구 밸브 (RES 면 표시됨)
- GA ISO 면 압력 게이지
- GB RES 면 압력 게이지
- HA ISO 면 호스 연결
- HB RES 면 호스 연결
- HC 가열 호스 전기 정션 박스
- HP 유압 드라이버 (슈라우드 뒷면)
- MP 주 전원 스위치
- PA ISO 면 펌프
- PB RES 면 펌프
- RS 빨간색 중지 버튼

- S 원격 디스플레이 모듈 (옵션)
- SA ISO 면 PRESSURE RELIEF/SPRAY(감압 / 스프레이) 밸브
- SB RES 면 PRESSURE RELIEF/SPRAY(감압 / 스프레이) 밸브
- TA ISO 면 압력 트랜듀서 (GA 게이지 뒤쪽)
- TB RES 면 압력 트랜듀서 (GB 게이지 뒤쪽)
- XA 유체 흡입구 센서 (ISO 면, Elite 모델만 해당)
- XB 유체 흡입구 센서 (RES 면, Elite 모델만 해당)
- XF 가열 호스 변압기 (커버 뒤쪽)
- YA 유량계 (ISO 면, Elite 모델만 해당)
- YB 유량계 (RES 면, Elite 모델만 해당)
- FPG 유체 흡입구 밸브 압력 게이지
- FTG 유체 흡입구 밸브 온도 게이지
- FTS FTS 연결
- HOG 유압 게이지

고급 디스플레이 모듈 (ADM)

ADM 디스플레이는 셋업 및 스프레이 작동과 관련된 그래픽과 텍스트 정보를 표시합니다.



그림 1: ADM 앞면

주의

소프트 키 버튼의 손상을 방지하려면 펜, 플라스틱 카드 또는 손톱과 같은 날카로운 물체로 버튼을 누르지 마십시 Ω .

표 1: ADM 키 및 표시등

	Γ
키	기능
시동 / 종료 키 및 표시등	시스템을 시작 또는 종료할 때 누릅니다.
정지	모든 이액형 장비 프로세스를 정지할 때 누릅니다. 이것은 안전 또는 비상 정지가 아닙니다.
소프트키	각 키 바로 옆의 디스플레이에 표시된 특 정 화면이나 작업을 선택할 때 누릅니다.
탄색 키	 왼쪽/오른쪽 화살표: 한 화면에서 다른 화면으로 이동할 때 사용합니다. 위로/아래로 화살표: 화면 항목의 필드, 드롭다운 메뉴의 항목 또는 기능 내 여러 화면 사이를 이동할 때 사용합니다
숫자 키패드	값을 입력할 때 사용합니다.
※	데이터 입력 필드를 취소할 때 사용합니다.
1	설정 모드로 들어가거나 설정 모드에서 나가려면 누르십시오.
엔터	업데이트할 필드를 선택하거나, 항목을 선택하거나, 선택항목 또는 값을 저장하 거나, 화면으로 들어가거나, 이벤트를 확 인할 때 누르십시오.

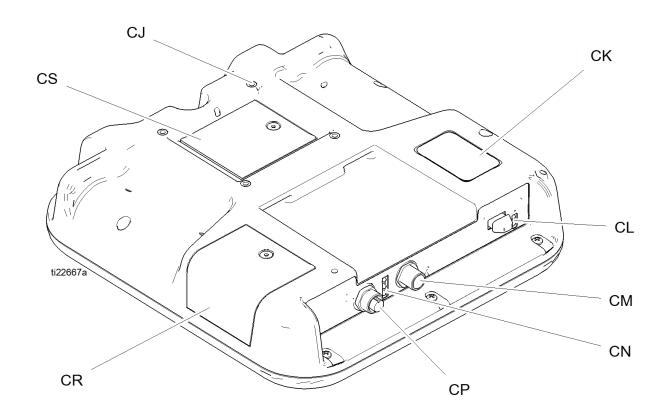


그림 2: 후면 보기

키:

CJ 평면 패널 장착부 (VESA 100)

CK 모델 및 일련 번호

CL USB 포트 및 상태 LED

CM CAN 통신 케이블 연결

CN 모듈 상태 LED

CP 액세서리 케이블 연결부

CR 토큰 액세스 커버

CS 백업 배터리 액세스 커버

표 2: ADM LED 상태 설명

LED	상태	설명
시스템 상태	녹색 고정	작동 모드 , 시스템 On
	녹색 깜박임	설정 모드 , 시스템 On
(b)	노란색 고정	작동 모드 , 시스템 Off
	노란색 깜박임	설정 모드 , 시스템 Off
USB 상태 (CL)	녹색 깜박임	데이터 기록 진행 중
	노란색 고정	USB 에 정보 다운로드 중
	녹색과 노란색 깜박임	ADM 이 사용 중입니다 . 이 모드에 있을 때 USB 는 정보를 전송할 수 없습니다 .
ADM 상태 (CN)	녹색 고정	모듈에 전원이 공급됨
	노란색 고정	활성 통신
	빨간색 안정적 깜박임	토큰으로부터 소프트웨어 업로드 진행 중
	빨간색 임의적 깜박임 또는 점등	모듈 오류가 있음

ADM 디스플레이 세부 정보

전원 켜기 화면

ADM 전원이 켜지면 다음 화면이 나타납니다. 이 화면은 ADM 이 초기화를 수행하는 동안 유지되며 시스템의 다른 모듈과 통신을 설정합니다.



메뉴 표시줄

메뉴 표시줄은 각 화면 상단에 표시됩니다(다음 이미지는 예일 뿐입니다).



날짜 및 시간

날짜 및 시간은 항상 다음 중 하나의 형식으로 표시됩니다. 시간은 항상 24 시간으로 표시됩니다.

- DD / MM / YY HH:MM
- YY / MM / DD HH:MM
- MM / DD / YY HH:MM

화살표

왼쪽 및 오른쪽 화살표는 화면 이동을 표시합니다.

화면 메뉴

화면 메뉴는 현재 활성 화면을 표시하며, 밝게 강조 표시됩니다. 이 메뉴는 또한 왼쪽 및 오른쪽으로 스크롤하여 볼 수 있는 관련 화면을 표시합니다.

시스템 모드

현재 시스템 모드는 메뉴 표시줄의 왼쪽 아래에 표시됩니다.

시스템 오류

현재 시스템 오류는 메뉴 표시줄의 중앙에 표시됩니다. 다음 네 가지가 가능합니다.

아이콘	기능
아이콘 없음	정보가 없거나 아무런 오류도 발생하지 않음
\bigcirc	주의
4	편차
4	알람

오류 해결, 66 페이지에서 더 많은 정보를 확인하십시오.

상태

현재 시스템 상태는 메뉴 표시줄의 오른쪽 아래에 표시됩니다.

화면 이동

다음 두 가지 화면 세트가 있습니다.

- 실행 화면 도장 작업을 제어하고 시스템 상태 및 데이터를 표시합니다.
- 설정 화면 시스템 파라미터 및 고급 기능을 제어합니다.

설정 화면에 들어가려면 어느 실행 화면에서든 을 누릅니다. 시스템이 암호로 잠겨 있는 경우 암호 화면이 표시됩니다. 시스템이 잠겨 있지 않는 경우(암호가 0000으로 설정됨) 시스템 화면 1 이 표시됩니다.

홈 화면으로 돌아가려면 어느 설정 화면에서나 **1**을 누릅니다.

화면의 편집 기능을 활성화하려면 Enter 소프트 키 🥌 를 누릅니다.

화면을 종료하려면 종료 소프트 키 을 누릅니다. 인접 한 기능을 선택하려면 다른 소프트키를 사용합니다.

아이콘

아이콘	기능
A	성분 A
B	성분 B
B A 25	예상 공급 재료
0	압력
1232	사이클 카운터(길게 누름)
Δ	주의 . 오류 해결 , 66 페이지에서 더 많은 정보를 확인하십시오 .
Д	일탈 . 오류 해결 , 66 페이지에서 더 많은 정보를 확인하십시오 .
4	알람 . 오류 해결 , 66 페이지에서 더 많은 정보를 확인하십시오 .
	펌프 왼쪽 이동
→	펌프 오른쪽 이동
120° ₽	호스 FTS 모드에서의 호스 온도
120 ° 🥋	호스 저항 모드에서의 호스 온도
20 ^A Q	수동 모드에서의 호스 암페어

소프트 키

소프트 키 옆의 아이콘은 각 소프트 키와 어떤 모드 또는 동 작이 연관되는지를 표시합니다. 옆에 아이콘이 없는 소프트 키는 현재 화면에서 비활성입니다.

주의


소프트 키 버튼의 손상을 방지하려면 펜, 플라스틱 카드 또는 손톱과 같은 날카로운 물체로 버튼을 누르지 마십 시오.

아이콘	기능
\bigcirc	이액형 장비 시동
	이액형 장비 정지
<u> </u>	지정된 가열 영역을 켜거나 끕니다
(P)	펌프 정지
12345	사이클 카운터 재설정(길게 누름)
	레시피 선택
Q	검색
ABIC	커서를 왼쪽으로 한 자 이동


아이콘	기능
ABIC	커서를 오른쪽으로 한 자 이동
☆	대문자, 소문자, 숫자 또는 특수 문자로 전환합 니다
—	백스페이스
X	취소
Ø	막힌 부분을 뚫으십시오
?	선택한 오류 문제 해결
	값 증가
	값 감소
-	다음 화면
I	이전 화면
M	첫 번째 화면으로 돌아가기
	보정
✓	계속

전기 엔클로저

H-40, H-50, H-XP3

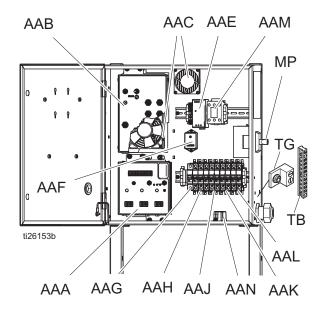

H-30, H-XP2

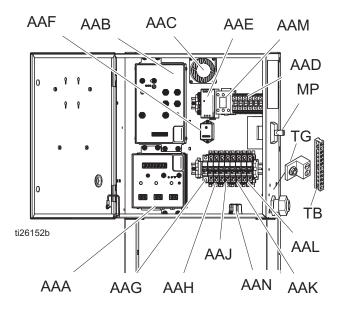

키:

AAA 온도 제어 모듈 (TCM)

AAB 유압 제어 모듈 (HCM)

AAC 엔클로저 팬

AAD 배선 단자 블록 (H-30/H-XP2 만 해당)

AAE 전원 공급

AAF 전류 급증 보호장치 (SSP)

AAG 호스 차단기

AAH 모터 차단기

AAJ A 면 열 차단기

AAK B면열차단기

AAL 호스 변압기 차단기

AAM 모터 접촉기

AAN TB21 단자 블록(설치된 경우)

MP 주 전원 스위치

TB 단자 버스

TG 단자 접지

유압 제어 모듈 (HCM)

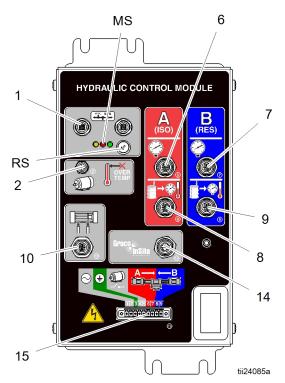


그림 1

참조	설명
MS	모듈 상태 LED. LED 상태 표 참조
1	CAN 통신 연결
2	모터 과열
6	A 펌프 출력 압력
7	B 펌프 출력 압력
8	A 유체 흡입구 센서
9	B 유체 흡입구 센서
10	펌프 위치 스위치
14	Graco Insite ™
15	모터 접촉기 및 솔레노이드
RS	로터리 스위치

HCM 로터리 스위치 (RS) 위치

0 = 리액터 2, H-30

1 = 리액터 2, H-40

2 = 리액터 2, H-50

3 = 리액터 2, H-XP2

4 = Reactor 2, H-XP3

표 3: MCM 모듈 LED(MS) 상태 설명

LED	상태	설명
HCM 상태	녹색 고정	모듈에 전원이 공급 됨
	노란색 고정	활성 통신
	빨간색 안정적 깜 박임	토큰으로부터 소프트 웨어 업로드 진행 중
	빨간색 임의적 깜 박임 또는 점등	모듈 오류가 있음

온도 제어 모듈 (TCM) 케이블 연결

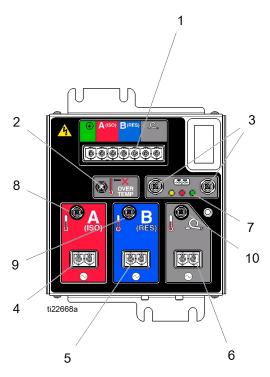


그림 2

참조	설명
1	전원 입력
2	히터 과열
3	CAN 통신 연결
4	전원 출력 히터 A(ISO)
5	전원 출력 히터 B(RES)
6	전원 출력(히티드 호스)
7	모듈 상태 LED
8	히터 A 온도 (ISO)
9	히터 B 온도 (RES)
10	호스 온도

표 4: TCM 모듈 LED(7) 상태 설명


LED	상태	설명
TCM 상태	녹색 고정	모듈에 전원이 공급됨
•	노란색 고정	활성 통신
	빨간색 안정적 깜 박임	토큰으로부터 소프트 웨어 업로드 진행 중
	빨간색 임의적 깜 박임 또는 점등	모듈 오류가 있음

설치


이액형 장비 조립

Reactor 2 이액형 장비가 배송 구성에 도달합니다. 시스템 장착 전 이액형 장비를 똑바로 세웁니다.

- 1. 볼트(A)와 너트를 제거합니다.
- 2. 전기 엔클로저를 똑바로 세웁니다.
- 3. 볼트 (A) 를 너트와 함께 다시 설치합니다 . 볼트 (B) 와 너 트를 조입니다 .
- 4. 프레임에 케이블 번들을 댑니다. 각 면의 느슨한 와이어 타이 (C) 로 프레임에 부착합니다.

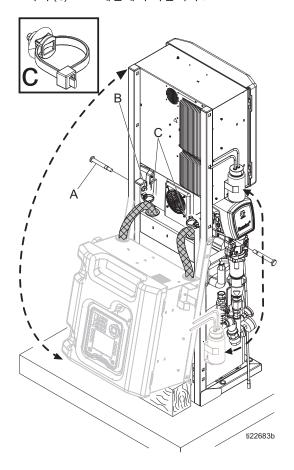

시스템 장착




시스템에 걸려 넘어져 심각한 부상을 입지 않도록 Reactor 가 벽에 적절하게 고정되어야 합니다.

참고: 장착 브래킷은 시스템에 포함되지 않습니다. 설치를 평가하여 바닥 장착 스크류 외에 추가 지지대가 필요한지 결 정하십시오.

- 1. 장착 구멍 사양에 대해서는 **치수**, 73 페이지를 참조하십 시오.
- 2. 시스템 프레임 베이스의 6개 중 최소 4개 구멍(균일한 간격으로)을 사용하여 베이스를 바닥에 고정시킵니다.

참고: 볼트는 포함되어 있지 않습니다.

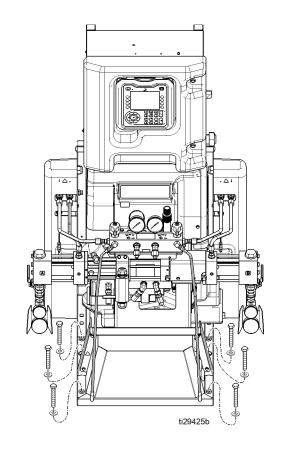

설정

접지









정전기 스파크나 감전 위험을 줄이기 위해 장비를 접지해 야 합니다. 전기 또는 정전기 스파크는 연기를 발생시켜 점 화되거나 폭발할 수 있습니다. 접지는 전류에 대한 탈출 경 로를 제공합니다.

- Reactor: 시스템은 전원 코드를 통해 접지됩니다.
- 스프레이 건: 휩 호스 접지선을 FTS에 연결합니다. 유체 온도 센서 설치, 32 페이지 참조 접지선을 분리하거나 휩 호스 없이 분무하지 마십시오.
- 유체 공급 용기:해당 지역 규정을 따릅니다.
- 스프레이할 물체: 해당 지역 규정을 따릅니다.
- 세척할 때 사용되는 솔벤트 통: 해당 지역 규정을 따릅니다. 전도성이 있고 접지된 표면에 배치된 금속통만사용하십시오. 접지를 방해하는 종이나 판지와 같은 전도성이 없는 표면에는 통을 놓지 마십시오.
- 세척하거나 감압할 때 접지 연속성을 유지하려면 스프 레이 건의 금속 부분을 접지된 금속통의 측면에 단단히 고정시킨 후 건을 트리거합니다.

일반 장비 지침

주의

크기가 올바르지 않으면 장비가 손상될 수 있습니다. 장비 손상을 방지하려면 아래의 지침을 따르십시오.

올바른 크기의 발전기를 결정합니다. 올바른 크기의 발전기와 적절한 공기 압축기를 시용하면 거의 일정한 RPM 으로 이액형 장비를 작동할 수 있습니다. 그렇게하지 않을 경우 전압 변동으로 전기 장비가 손상될 수 있습니다. 발전기와 이액형 장비의 전압 및 상이 일치하는지 확인하십시오.

다음 절차에 따라 올바른 크기의 발전기를 판별합니다.

- 1. 모든 시스템 구성품의 피크 와트 요건을 나열합니다.
- 2. 시스템 구성품에 필요한 와트 수를 추가합니다.
- 3. 다음 방정식을 수행합니다 . 총 와트 (W) 수 x 1.25 = kVA(킬로볼트 암페어)
- 4. 결정된 kVA 보다 크거나 같은 발전기 크기를 선택합니다.
- 올바른 크기의 전원 코드를 결정하기 위해 모델 섹션의 전기 정력을 사용하십시오 (모델, 8 페이지).

주의

그렇게 하지 않을 경우 전압 변동으로 전기 장비가 손상 되고 전원 케이블이 과열될 수 있습니다.

- 연속 작동 헤드 언로딩 장치와 함께 에어 컴프레셔를 사용합니다. 작업 중 시작 및 정지하는 직접 온라인 에어 컴프레셔는 전압 변동을 일으켜 전기 장비가 손상될 수 있습니다.
- 예기치 않은 종료를 방지하려면 제조업체의 권장사항에 따라 발전기, 공기 압축기 및 기타 장비를 유지보수하고 검사합니다. 예기치 않은 장비 종료는 전압 변동을 일으켜 전기 장비가 손상될 수 있습니다.
- 시스템 요구사항을 충족하기에 충분한 전류의 유틸리 티 전원 서비스 사용합니다. 그렇게 하지 않을 경우 전 압 변동으로 전기 장비가 손상될 수 있습니다.

전원 연결




모든 전기 배선은 반드시 자격 있는 전기 기술자가 수행해야 합니다. 모든 현지 법규와 규정을 따르십시오.

- 1. 주 전원 스위치 (MP) 를 끕니다 (OFF).
- 2. 전기 엔클로저 도어를 엽니다.

참고: 전기 엔클로저 도어(설치된 경우) 안에 단자 점퍼가 있습니다.

- 3. 사용된 전원에 대한 이미지에 표시된 위치에서 공급된 단자 점퍼를 설치합니다 (H-30 및 H-XP2 모델만 해당).
- 4. 전기 엔클로저의 변형 방지 장치 (EC) 를 통해 전원 케이 불을 배선합니다.
- 5. 인입 전원 와이어를 이미지에 표시된 대로 연결합니다. 모든 연결을 살짝 당겨 적절하게 고정되었는지 확인합 니다.
- 6. 모든 항목이 이미지에 표시된 대로 적절하게 연결되었는지 확인한 다음 전기 엔클로저 도어를 닫습니다.

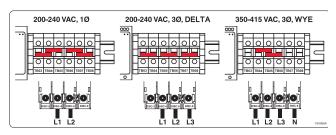


Reactor 전력 조건은 **모델** , 8 페이지) 을 참조하십시오 .

참고 : 350-415 VAC 시스템은 480 VAC 전원에서 작동하도 록 설계되지 않았습니다 .

윤활 시스템 설정

구성품 A(ISO) 펌프 : ISO 윤활유 용기 (LR) 에 Graco TSL (Throat Seal Liquid), 부품 206995(제공됨) 를 채웁니다 .

1. 브래킷(RB)에서 윤활유 통(LR)을 들어내어 캡으로부터 용기를 제거합니다.

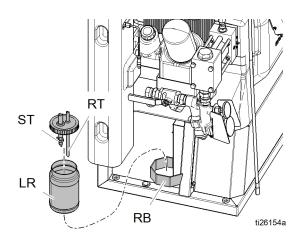

- 2. 새 윤활유를 채웁니다. 용기를 캡 어셈블리로 집어넣고 브래킷 (RB) 에 놓습니다.
- 3. 큰 직경의 공급 (ST) 튜브를 용기에 약 1/3 정도 밀어 넣습니다.
- 4. 작은 직경의 리턴 튜브 (RT) 를 바닥에 닿을 때까지 탱크로 입니다.

참고: 리턴 (RT) 은 이소시아네이트 결정이 바닥에 가라 앉고 공급 튜브(ST) 로 흡수되어 다시 펌프로 돌아가지 않도록용기 바닥에 도달해야 합니다.

5. 윤활 시스템 작동이 준비되었습니다. 프라이밍은 필요 하지 않습니다.

유체 온도 센서 설치

유체 온도 센서 (FTS) 는 장비와 함께 제공됩니다. 주 호스와 휩 호스 사이에 FTS 를 설치합니다. 지침은 가열 호스 설명 서를 참조하십시오.


이액형 장비에 가열 호스 연결

주의


호스 손상을 방지하려면 Reactor 2 이액형 장비를 정품 Graco 가열 호스에만 연결하십시오.

자세한 지침은 가열 호스 설명서를 참조하십시오.

- 1. 주전원 스위치를 MP 위치로 돌립니다.
- 2. 커버 (CV) 를 제거합니다.

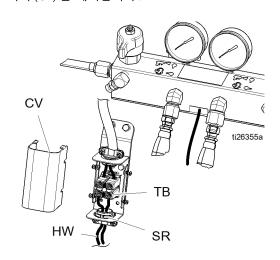

3. 전기 스플라이스 커넥터(S)가 있는 이액형 장비의 경우, 호스 전력선을 이액형 장비로부터 전기 스플라이스 커 넥터 (S) 에 연결합니다. 전기 테이프로 연결부를 감쌉 니다.

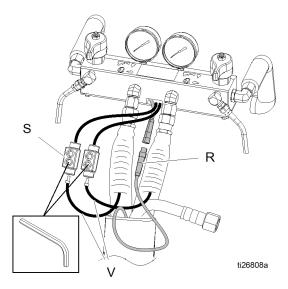

- 4. 가열 호스 와이어 (HW) 를 스트레인 릴리프 (SR) 로 통과 시키고 단자 블록 (TB) 의 개방 스크류 단자에 와이어를 설치합니다. 35 in-lb(3.95 N•m) 토크로 조입니다.
- 5. 커버 (CV) 를 다시 씌웁니다.

고급 디스플레이 모듈 (ADM) 작동

주 전원 스위치를 켜짐 (ON) 위치로 돌려 주 전원을 켤 때통신 및 초기화가 완료될 때까지 전원 공급 화면이 표시됩니다.




그런 다음 시스템에 전원이 공급된 후 ADM 전원 켜기/끄


기 버튼 을 누를 때까지 전원 키 아이콘 화면이 표시됩니다.

ADM 사용을 시작하려면 기계가 활성화되어야 합니다. 시스템 상태 표시등이 녹색으로 켜지는지 확인하려면고급 디스플레이 모듈 (ADM), 21 페이지을 참조하십시오. 시스템 상태 표시등이 녹색이 아니면 ADM 전원 켜기 / 끄기 버튼

⑤ 을 누르십시오. 기계가 비활성화된 경우 시스템 상태 표시등은 노란색으로 켜집니다.

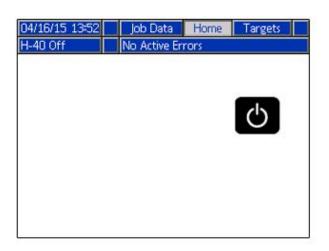

ADM 이 활성화되면 알림 지시 메시지가 나타납니다.

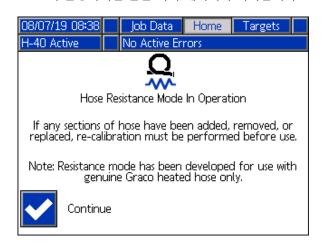

화면을 지우려면 종료 소프트 키 🖊 를 누릅니다.

다음 작업을 수행하여 시스템을 완전히 설정합니다.


- 1. 압력 불균형 알람이 활성화되기 위한 압력 값을 설정합니다. **시스템 1**, 37 페이지를 참고하십시오.
- 2. 레시피를 입력, 활성화 또는 비활성화합니다. 레시피, 38 페이지를 참고하십시오.
- 3. 일반 시스템 설정을 설정합니다 . 고급 화면 1 일반 , 36 페이지을 참조하십시오 .
- 4. 측정 단위를 설정합니다. **고급 화면 2 단위**, 36페이지 을 참조하십시오.
- 5. USB 설정을 설정합니다 . 고급 화면 3 USB, 36 페이지 을 참조하십시오 .
- 6. 목표 온도 및 압력을 설정합니다 . **목표 화면** , 41 페이지 을 참조하십시오 .
- 7. 구성품 A 와 구성품 B 의 공급 수준을 설정합니다 . 유지 보수 화면, 41 페이지을 참조하십시오 .

설정 모드

ADM 은 홈 화면의 실행 화면에서 시작합니다. 실행 화면에서 ①을 누르면 설정 화면에 액세스할 수 있습니다. 시스템은 기본적으로 암호가 없습니다 (0000 으로 입력됨). 현재 비밀번호를 입력한 다음 달을 누릅니다. 얼굴 수 있습니다. 화면 이동, 23 페이지을 참조하십시오.


암호 설정

암호를 설정하여 설정 화면에 액세스할 수 있습니다 (**고급 화면 1 — 일반** , 36 페이지 0001~9999 범위의 숫자를 입력하십시오. 암호를 제거하려면 고급 화면 - 일반 화면에서 현재 암호를 입력하고 암호를 0000 으로 변경합니다.

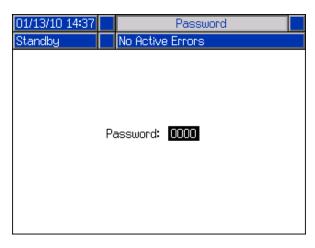

설정 화면에서 을 눌러 실행 화면으로 돌아갑니다.

설정 화면 탐색

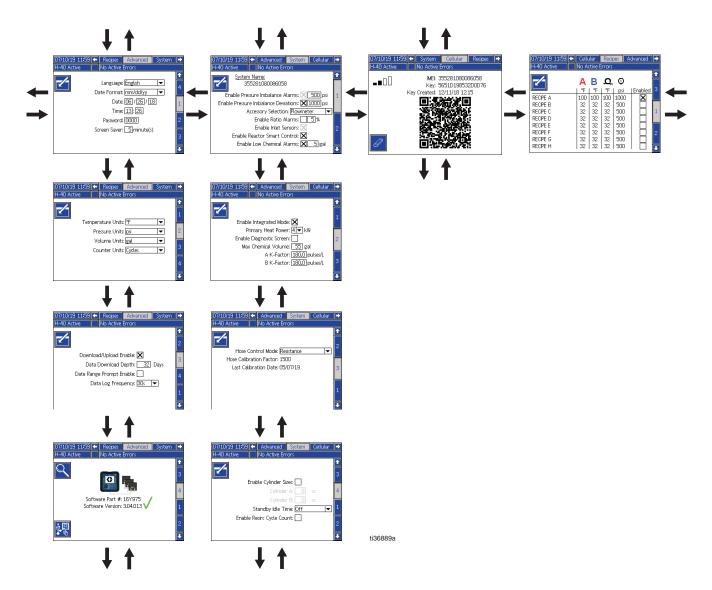

고급 설정 화면

고급 설정 화면을 통해 사용자는 단위를 설정하고, 값을 조 정하며, 형식을 설정하고 각 구성요소에 대한 소프트웨어의

정보를 볼 수 있습니다. **조리트의 (1)** 일 울러 고급 설정 화면 여기 저기를 스크롤합니다. 원하는 고급 설정 화


면에 있게 되면, 🎑을 눌러 해당 필드에 들어가 변경합니

다. 변경이 완료되면 💟 을 눌러 편집 모드에서 나가십시오.

참고: 사용자가 고급 설정 화면을 스크롤하려면 반드시 편집 모드 이외의 모드에 있어야 합니다.


고급 화면 1 — 일반

이 화면을 사용하여 언어, 날짜 형식, 현재 날짜, 시간, 설정 화면 암호(없는 경우 0000) 또는 (0001~9999) 및 화면보호기 지연(0을 지정하면 화면보호기를 비활성화시킴)을 설정합니다.

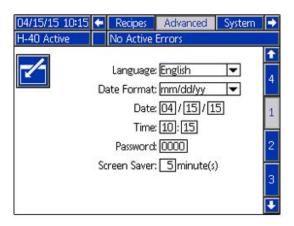


고급 화면 2 - 단위

이 화면을 사용하여 온도 단위, 압력 단위, 볼륨 단위 및 사이클 단위(펌프 사이클 또는 볼륨)를 설정합니다.

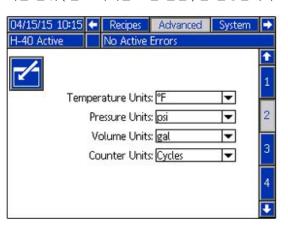

고급 화면 3 - USB


이 화면을 사용하여 USB 다운로드 / 업로드를 활성화하고, 로그 90% 채워짐 주의를 활성화하고, 데이터를 다운로드할 최대 일 수를 입력하고, 다운로드할 데이터 범위 지정을 활 성화하며, USB 로그가 기록되는 빈도를 지정합니다. **USB 데이터**, 68 페이지

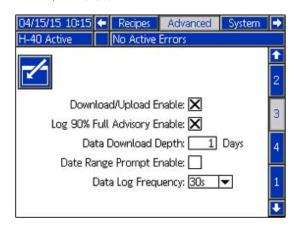

고급 화면 4 - 소프트웨어

이 화면에는 소프트웨어 부품 번호가 표시됩니다. 소프트

키 검색을 누르면 고급 디스플레이 모듈, 모터 제어 모듈, 온도 제어 모듈, USB 구성, 로딩 센터 및 원격 디스플 레이 모듈의 소프트웨어 버전을 확인할 수 있습니다.

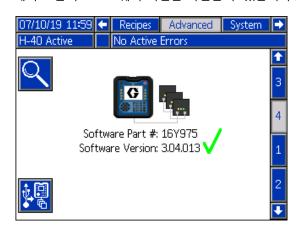


시스템 1

이 화면에서 압력 불균형 알람과 편차를 활성화하고, 압력 불균형 값을 설정하고, 흡입구 센서를 활성화하고, 화학물 질량 낮음 알람을 활성화할 수 있습니다.

이 화면에서 액세서리를 선택할 수 있습니다. 유량계 액세 서리가 설치되어 있는 경우, 이 화면에서

- 비율 오류를 활성화할 수 있습니다.
- 비율 알람 백분율을 선택할 수 있습니다.


참고 : Reactor Smart Control 은 Reactor 2 유압 시스템에서 사용 가능하지 않습니다 .

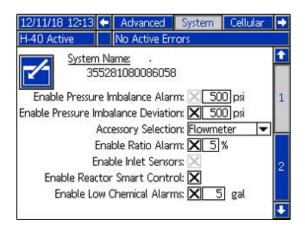

시스템 2


이 화면에서 통합 모드와 진단 화면을 활성화할 수 있습니다. 이 화면에서는 또한 1 차 히터 크기와 최대 드럼 볼륨을 설정할 수 있습니다.

Integrated PowerStation 이 설치되어 있는 경우 통합 모드를 사용하면 Reactor 가 Integrated PowerStation을 제어할수 있습니다. 유량계 액세서리가 설치되어 있는 경우, 이 화면에서 k- 인수를 설정할 수 있습니다. k- 인수는 유량계 일련 번호 라벨에 인쇄되어 있습니다.

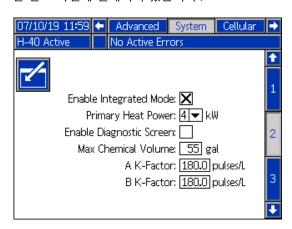


시스템 3

이 화면에서 호스 제어 모드를 선택하고 보정을 실행할 수 있습니다. 호스 제어 모드, 53 페이지를 참조해 다른 호스 제어 모드 정보를 확인하십시오. 호스 저항 모드는 보정 인 수가 저장된 경우에만 사용할 수 있습니다. 보정 절차, 56 페이지 참조.

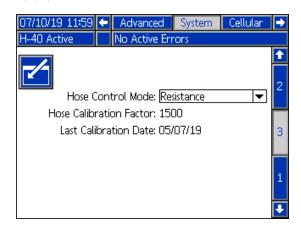


시스템 4

이 화면에서 다른 펌프 실린더 크기 설정, 모터 대기 모드설정 / 해제 및 재순환 사이클 카운트 등을 활성화할 수 있습니다. 활성화되지 않으면 배출구 압력이 700 psi(4.82 MPa, 48.2 bar) 미만인 사이클은 카운트되지 않습니다.

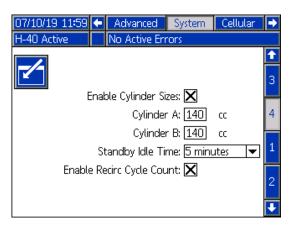


레시피

이 화면을 사용하여 레시피를 추가하고, 저장된 레시피를 보며, 저장된 레시피를 활성화 또는 비활성화합니다. 활성 화된 레시피는 홈 실행 화면에서 선택할 수 있습니다. 24 개 의 레시피가 세 개의 레시피 화면에 표시될 수 있습니다.

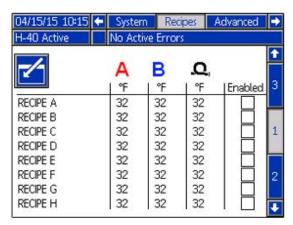

레시피 추가

1. ②을 누른 다음 ① ②을 사용하여 레서피 필드를 선택합니다. ③을 눌러 레시피 이름을 입력합니다(최대 16 자). ②을 눌러 이전 레시피 이름을 지웁니다.

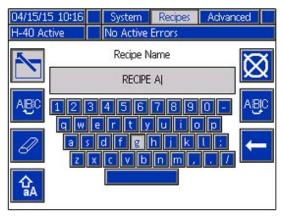

2. 을 사용하여 다음 필드를 강조표시하고 숫자 패드를 사용하여 값을 입력합니다. 을 눌러 저장 합니다.

레시피 활성화 또는 비활성화

- 1. 일을 누른 다음 일을 사용하여 활성화 또는 비활성화되어야 하는 레서피를 선택합니다.
- 2. 을 사용하여 활성화된 확인란을 강조 표시합니다. 을 눌러 레시피를 활성화 또는 비활성화합니다.

셀룰러 화면

Reactor® 2 앱을 Reactor® 에 연결하려면 이 화면을 이용하고, 셀룰러 신호 강도를 선택하거나 Reactor® 키를 리셋하십시오.



Reactor[®] 키 리셋

Reactor 키를 리셋하면 다른 사용자가 Reactor 에 다시 연결 하지 않고 원격으로 Reactor 설정을 변경하거나 볼 수 없습 니다.

- Reactor ADM 셀룰러 화면에서 을 눌러서 Reactor 키를 리셋하십시오.
- 2. 🎽을 눌러 Reactor® 키 리셋을 확인하십시오 .
- 3. 앱을 Reactor 에 다시 연결하십시오 . Reactor 2 앱 설치 설명서를 참조하십시오 .

참고 : Reactor 키를 재설정한 후 Graco Reactor 2 를 사용하는 모든 오퍼레이터는 Reactor 에 다시 연결해야 합니다 .

참고: 무선 제어의 보안을 위해 Reactor® 키를 정기적으로 , 그리고 승인되지 않은 접근이 우려될 때마다 변경하십시오

가동 모드

ADM 은 "홈" 화면의 실행 화면에서 시작합니다.

실행 화면에서 을 누르면 설정 화면에 액세스할 수 있습니다.


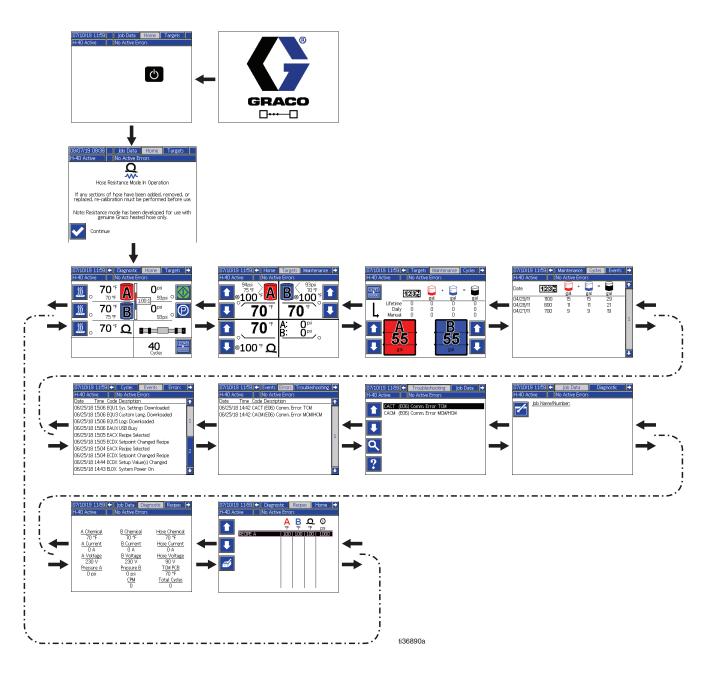


그림 3: 실행 화면 탐색 다이어그램

홈 화면 - 시스템 꺼짐

시스템이 꺼졌을 때 홈 화면입니다 . 이 화면은 실제 온도, 유체 매니폴드의 실제 압력, 조그 속도, 사이클 수를 표시합 니다.

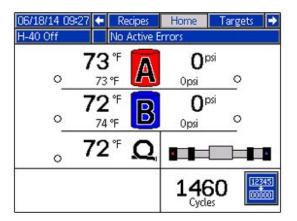


홈 화면 - 시스템 활성화됨

시스템이 활성화되었을 때 홈 화면은 가열 영역의 실제 온도, 유체 매니폴드의 실제 압력, 냉각제 온도, 조그 속도, 주기 수와 함께 관련된 모든 제어 소프트 키를 표시합니다.

이 화면을 사용하여 가열 영역을 켜고, 냉각제 온도를 보며, 이액형 장비를 시작 및 정지하고, 성분 A 펌프를 정지시키 며, 조그 모드로 들어가고, 주기를 지웁니다.

참고: 표시된 화면은 흡입구 센서 온도 및 압력을 표시합니다. 이들은 흡입구 센서가 없는 모델에서는 표시되지 않습니다.


참고: 표시된 화면은 유량 막대와 유량비를 나타냅니다. 수직 막대는 유량계를 통과하는 유량의 레벨을 나타냅니다. 수 비율은 A 면 성분의 B 면 성분에 대한 비율을 나타냅니다 (ISO: RES). 예를 들어 비율이 1.10:1 이면 이액형 장비는 A 면 성분(ISO)을 B 면 성분(RES)보다 더 많이 펌핑하는 것 입니다. 비율이 0.90:1 이면 이액형 장비는 B 면 성분(RES) 을 B 면 성분(ISO)보다 더 많이 펌핑하는 것입니다.

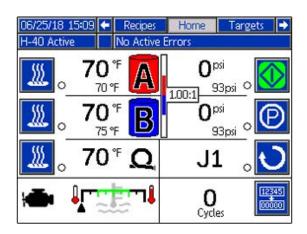

홈 화면 - 오류를 포함한 시스템

활성 오류가 상태 표시줄에 표시됩니다. 오류의 오류 코드, 알람 벨 및 설명이 상태 표시줄에서 스크롤할 수 있습니다.

- 1. 오류를 확인하려면 🕶 을 누릅니다.
- 2. 올바른 조치를 위해 **문제 해결**, 67 페이지을 참조하십시 오.

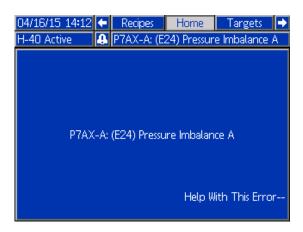


목표 화면

이 화면을 사용하여 A 성분 온도, B 성분 온도, 가열 호스 온도 및 압력에 대한 설정점을 정의합니다.

최대 A 및 B 온도:190°F(88C°)

최대 가열 호스 온도: 최대 A 또는 B 온도 설정점 또는 180°F(82°C) 보다 10°F(5°C) 정도 낮습니다.

참고: 원격 디스플레이 모듈 키트가 사용되는 경우 이러한 설정점은 건에서 수정할 수 있습니다.

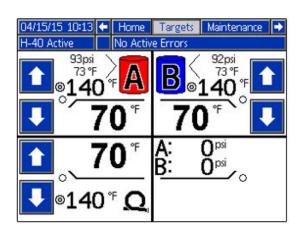


유지보수 화면

이 화면을 사용하여 매일 및 수명 사이클 또는 펌핑된 갤런이나 드럼에 남은 갤런 또는 리터를 확인합니다.

수평 값은 처음 ADM 을 켠 이후 펌프 사이클 또는 갤런 수입니다.

매일 값은 자정에 자동으로 재설정됩니다.


수동 값은 수동으로 재설정될 수 있는 카운터입니다 . 수동 카운터를 재설정하려면 을 길게 누릅니다 .

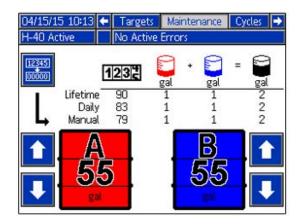

사이클 화면

이 화면은 하루에 스프레이된 일일 사이클과 양(갤런)을 표시합니다.


이 화면에 나열된 모든 정보는 USB 플래시 드라이브에 다운 로드할 수 있습니다. **다운로드 절차**, 68 페이지 참조.

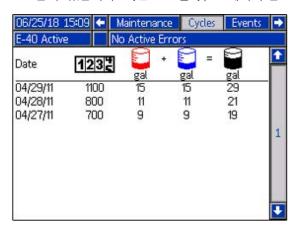

이벤트 화면

이 화면은 시스템에서 발생한 모든 이벤트의 날짜, 시간, 이벤트 코드 및 설명을 표시합니다. 10 페이지가 있으며, 각페이지에 10 개 이벤트가 포함됩니다. 최근 이벤트 100 개가 표시됩니다. 이벤트 코드 설명은 **시스템 이벤트**를 참조하십시오. **오류 코드 및 문제 해결**, 67 페이지를 참조해 오류 코드 설명을 확인하십시오.


이 화면에 나열된 모든 이벤트 및 오류는 USB 플래시 드라이브에 다운로드할 수 있습니다. 로그를 다운로드하려면 다운로드 절차, 68 페이지를 참조하십시오.

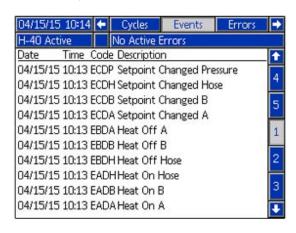

오류 화면

이 화면은 시스템에서 발생한 모든 오류의 날짜, 시간, 오류 코드 및 설명을 표시합니다.

이 화면에 나열된 모든 오류는 USB 플래시 드라이브에 다운 로드할 수 있습니다. **다운로드 절차**, 68 페이지참조.

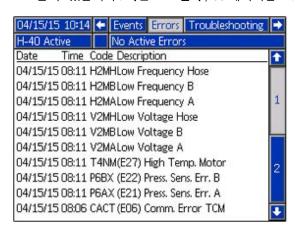



문제 해결 화면

이 화면은 시스템에서 발생한 최근 10 개 오류를 표시합니

다. 위아래 화살표를 사용하여 오류를 선택하고 을 눌러 선택한 오류에 대한 QR 코드를 확인합니다. 이 화면에 나열되지 않은 오류 코드에 대한 QR 코드 화면에 액세스하

려면 을 누르십시오. **오류 코드 및 문제 해결**, 67 페이지를 참조해 오류 코드에 대한 자세한 정보를 확인하십시오.

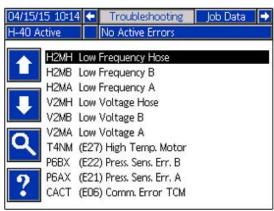

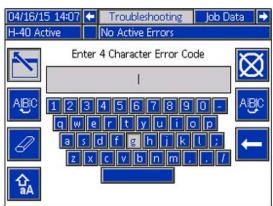

OR 코드




지정된 오류 코드에 대한 온라인 도움말을 빠르게 확인하려면 표시된 QR 코드를 스마트폰으로 스캔하십시오. 또는 help.graco.com을 방문하고 오류 코드를 검색하여 해당 코드에 대한 온라인 도움말을 확인하십시오.

진단 화면

이 화면을 사용하여 모든 시스템 구성요소에 대한 정보를 봅니다.

참고: 보이지 않으면, 시스템 설정 화면일 수 있습니다 (설정 모드, 34 페이지참조).

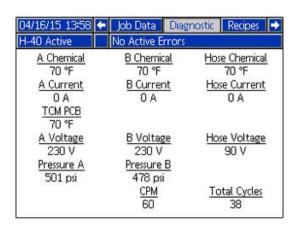

다음 정보가 표시됩니다.

온도

- A 화학물질
- B 화학물질
- 호스 화학물질
- TCM PCB 온도 제어 모듈 온도

암페어

- A 전류 H(10 kW 히터는 0-25 A, 15 kW 히터는 0-38 A, 20 kW 히터는 0-51 A)
- B 전류 H(10 kW 히터는 0- 25 A, 15 kW 히터는 0-38 A, 20 kW 히터는 0-51 A)
- 호스 전류 H(일반적으로 0-45A)

볼트

- A 전압 A 히터에 공급되는 전압(일반적으로 195-240V)
- B 전압 B 히터에 공급되는 전압(일반적으로 195-240V)
- 호스 전압 (H-30 및 H-XP2: 90 V; H-40, H-50, HXP3: 120 V)

압력

- 압력 A 화학물질
- 압력 B 화학물질


사이클

- CPM 분당 사이클
- 총 사이클 수명 사이클

참고: 최대 입력 전압을 기준으로 한 최대 값. 낮은 입력 전압으로 값이 낮아집니다.

작업 데이터 화면

이 화면을 사용하여 작업 이름 또는 번호를 입력합니다.

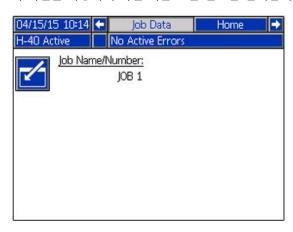


레시피 화면

활성화된 레시피를 선택하려면 이 화면을 사용합니다. 위아

래 화살표를 사용하여 레시피를 강조 표시하고 을 눌러 로드합니다. 현재 로드된 레시피는 둘레에 녹색 상자가 그려집니다.

참고: 활성화된 레시피가 없는 경우에는 이 화면이 표시되지 않습니다. 레시피를 활성화하거나 비활성화하려면 레시피 활성화 또는 비활성화, 38 페이지를 참조하십시오.

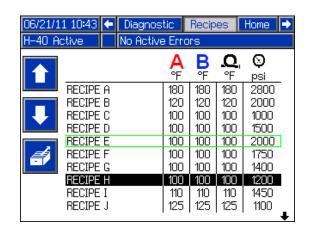

시스템 이벤트

아래 표를 사용하여 모든 시스템 비오류 이벤트에 대한 설명을 찾으십시오. 모든 이벤트는 USB 로그 파일에 기록됩니다.

이벤트 코드	설명
EACX	레시피 선택됨
EADA	A 가열 켜기
EADB	B 가열 켜기
EADH	호스 가열 켜기
EAPX	펌프 켜기
EAUX	USB 드라이브 삽입됨
EB0X	ADM 빨간색 정지 버튼 누름
EBDA	A 가열 끄기
EBDB	B 가열 끄기
EBDH	호스 가열 끄기
EBPX	펌프 끄기
EBUX	USB 드라이브 제거됨
EC0X	설정값이 변경됨
ECDA	A 온도 설정점이 변경됨
ECDB	B 온도 설정점이 변경됨
ECDH	호스 온도 설정점이 변경됨
ECDP	압력 설정점이 변경됨
ECDX	레시피가 변경됨
EL0X	시스템 전원 켜짐
EM0X	시스템 전원 꺼짐
ENCH	호스 보정 업데이트됨
EP0X	펌프 정지됨
EQU1	System Settings Downloaded
EQU2	시스템 설정 업로드됨
EQU3	사용자 정의 언어 다운로드됨
EQU4	사용자 정의 언어 업로드됨
EQU5	로그 다운로드 완료
ER0X	사용자 카운터 재설정
EVSX	대기
EVUX	USB 비활성화됨

시동












심각한 부상을 방지하려면 모든 커버와 슈라우드를 제 위 치에 둔 상태에서만 Reactor 를 작동하십시오.

주의

적절한 시스템 설정, 시동, 종료 절차는 전기 장비의 신 뢰성에 중대한 부분입니다. 다음 절차는 안정적인 전압 을 보장합니다. 이러한 절차를 따르지 않으면 전압 변동 으로 인해 전기 장비가 손상되고 보증을 받을 수 없습니 다.

1. 유체 흡입구 필터 스크린을 점검합니다. 매일 시작하기 전에 유체 흡입구 스크린이 깨끗한지 확인하십시오. **흡** 입구 스트레이너 스크린 세척, 64 페이지.

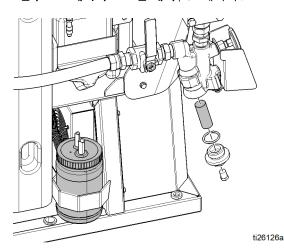

- 2. ISO 윤활유 용기를 점검합니다. ISO 윤활유의 수준과 상태를 매일 점검합니다. **펌프 윤활 시스템**, 65 페이지 을 참조합니다.
- 3. A 및 B 드럼 레벨 스틱(24M174)을 사용하여 각 드럼 내물질 레벨을 측정할 수 있습니다. 필요하면 ADM 에 측정된 레벨을 입력하거나 추적이 가능합니다. 고급 설정화면, 36 페이지을 참조하십시오.
- 4. 발전기 연료 수준을 점검합니다.

주의

연료가 부족하면 전압 변동을 일으켜 전기 장비가 손상되어 보증을 받을 수 없게 됩니다. 연료 부족 상황이 일어나지 않도록 하십시오.

5. 발전기를 시작하기 전에 주 전원 스위치가 꺼졌는지 (OFF) 확인하십시오.



- 6. 발전기의 주 차단기가 OFF 위치에 있는지 확인합니다.
- 7. 발전기를 시동합니다. 완전 작동 온도에 도달할 수 있습니다.



8. 주 전원 스위치를 켭니다 (ON).




통신 및 초기화가 완료될 때까지 ADM 은 다음 화면을 표시 합니다.




9. 에어 컴프레셔, 에어 드라이어 및 배출 에어 (포함된 경우)를 켭니다.



- 10. 새 시스템을 처음 시동할 경우 공급 펌프로 유체를 유입 시킵니다.
 - a. 모든 **설정** 단계가 완료되었는지 확인합니다 . **설정** 모드 , 34 페이지를 참조하십시오 .
 - b. 교반기가 사용되는 경우 교반기의 에어 흡입구 밸 브를 엽니다.
 - c. 드럼 공급장치를 예열하기 위해 시스템을 통해 유체를 순환시켜야 하는 경우, Reactor를 통한 순환, 49 페이지 . 가열 호스를 통해 건 매니폴드로 재료를 순환시켜야 하는 경우건 다기관을 통한 순환, 50 페이지
 - d. PRESSURE RELIEF/SPRAY(감압/스프레이) 밸브(SA, SB) 를 모두 SPRAY(스프레이) 로 전환합니다.

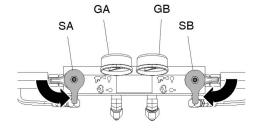

e. 유체 흡입구 밸브 (FV) 를 엽니다 . 누출이 있는지 확 인합니다 .

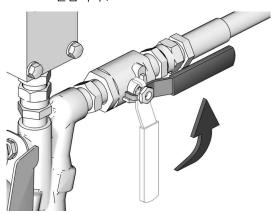









교차 오염은 유체 라인에서 재료 경화를 유발할 수 있으며, 이로 인해 중상이나 장비 손상이 초래될 수 있습니다. 교차 오염을 방지하려면:

- 성분 A 와 성분 B 의 습식 부품을 교환하지 **마십시오**.
- 한쪽 면에서 오염되었다면 다른 쪽 면에 솔벤트를 전혀 사용하지 마십시오.
- 항상 접지된 폐기물 용기 2 개를 사용하여 성분 A 유체 와 성분 B 유체를 분리된 상태로 유지합니다.
 - f. 접지된 2 개의 폐기물 용기 위에 건 유체 매니폴드를 고정합니다. 밸브에서 기포 없이 깨끗한 유체가 흘러 나올 때까지 유체 밸브 A 와 B 를 열어둡니다. 밸브를 닫습니다.




Fusion AP 건 매니폴드가 표시되어 있습니다.

11. ⑤ 을 눌러 ADM 을 활성화합니다.



- 12. 필요한 경우, 설정 모드에서 ADM을 설정합니다. 고급 디스플레이 모듈 (ADM) 작동, 33 페이지에서 참조하십 시오.
- 13. 시스템 예열:
 - 을 눌러 호스 가열 영역을 켭니다.

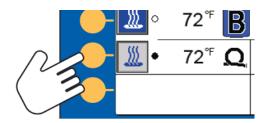

참고: 호스 저항 모드에서 유체 온도 센서 없이 실행하려면 보정 인수가 저장되어 있어야 합니다. 보정 절차, 56 페이지 참조.







이 장비에는 가열 유체가 사용되기 때문에 장비 표면이 매 우 뜨거워질 수 있습니다. 심각한 화상을 방지하려면:

- 뜨거운 유체 또는 장비를 만지지 마십시오.
- 호스에 유체가 없는 상태에서 호스에 열을 가하지 마십 시오.
- 만지기 전에 장비를 완전히 식히십시오.
- 유체 온도가 110°F(43°C) 를 넘으면 장갑을 착용하십시







열 팽창으로 인해 과도한 압력이 발생되어 장비가 파열되 거나 유체 분사로 인해 심각한 부상을 초래할 수 있습니다. 호스를 예열할 때는 시스템을 가압하지 마십시오.

- b. 드럼 공급장치를 예열하기 위해 시스템을 통해 유 체를 순환시켜야 하는 경우, Reactor를 통한 순환, 49 페이지 . 가열 호스를 통해 건 매니폴드로 재료 를 순환시켜야 하는 경우건 다기관을 통한 순환, 50 페이지
- c. 호스가 설정점 온도에 도달할 때까지 기다립니다.




125° **△**



참고: 최대 호스 길이를 사용할 때 호스 가열 시간은 230 VAC 미만의 전압에서 늘어날 수 있습니다.

🂹 을 눌러 A 및 B 가열 영역을 켭니다.

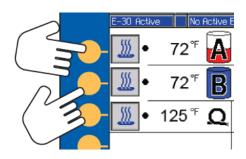

유체 순환

Reactor 를 통한 순환

주의

장비 손상을 방지하려면 재료 공급업체에게 유체 온도 한 계를 문의하지 않은 상태에서 발포제가 포함된 유체를 순 환시키지 마십시오.

알림: 온도 설정점을 원하는 드럼 온도로 둘 때 더 낮은 유체 유량에서 최적의 열 전달을 얻게 됩니다. 저온 상승 편차 오류가 발생할 수 있습니다. 건 매니폴드 및 예열 호스를 통해 순환시키려면 건 다기관을 통한 순환, 50 페이지.

1. 시동, 46 페이지.









주입 부상을 입거나 튀기지 않도록 하려면 PRESSURE RELIEF/SPRAY(감압 / 스프레이) 밸브 배출구 (BA, BB) 의 차단 다운스트림을 설치하지 마십시오 . 밸브는 SPRAY

로 설정된 경우 밸브는 과압 해제 밸브의 역할을 수행합니다. 기계가 작동하고 있을 때 밸브가 자동으로 감 압될 수 있도록 라인이 열려 있어야 합니다.


- 2. 시스템 유체 매니폴드에서 드럼으로 순환을 이용한 일반적인 설치, 17 페이지. 순환 라인을 성분 A 또는 B 공급 드럼에 연결합니다. 이 장비의 최대 작동 압력에 맞는 호스를 사용합니다. 기술 사양, 74 페이지을 참조하십시오.
- 3. 감압/분무 밸브(SA, SB)를 감압/순환 으로 설정합니다.

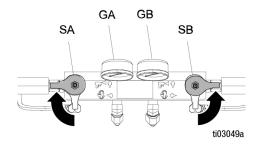

- 4. 온도 목표를 설정합니다. **목표 화면**, 41페이지을 참조하십시오.
- 5. 모터를 시동하기 전에 유압 컴펜세이터 노브의 잠금을 푼 후 이동이 멈출 때까지 시간 반대 방향으로 돌리십시 오.

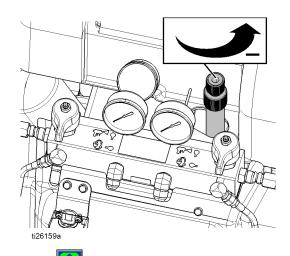

- 6. 모터 을 눌러 모터와 펌프를 시동합니다. 온도가 목표에 도달할 때까지 가능한 최저 압력에서 유체를 순 환시킵니다.
- 7. 호스 가열 영역을 켜려면 🚨 을 누릅니다.
- 8. A 및 B 가열 영역을 켭니다. 유체 흡입구 밸브 온도 게이지 (FTG) 가 공급 드럼에서 최소 화학물질 온도에 도달할 때까지 기다립니다.
- 9. 모터를 끕니다.
- 10. 감압/분무 밸브(SA, SB)를 분무 로 설정합니다.

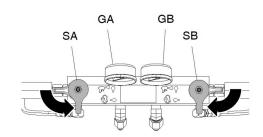


건 다기관을 통한 순환

주의

장비 손상을 방지하려면 재료 공급업체에게 유체 온도 한 계를 문의하지 않은 상태에서 발포제가 포함된 유체를 순환시키지 마십시오.

참고: 온도 설정점을 원하는 드럼 온도로 둘 때 더 낮은 유체 유량에서 최적의 열 전달을 얻게 됩니다. 저온 상승 편차 오류가 발생할 수 있습니다. 건 매니폴드에 유체를 순환시키면 호스를 신속하게 예열할 수 있습니다.

1. 부속품 순환 키트(CK)에 건 유체 매니폴드(P)를 설치합니다. 고압 순환 라인(R)을 순환 매니폴드에 연결합니다.

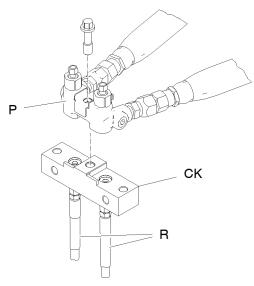

Fusion AP 건 매니폴드가 표시되어 있습니다.


СК	건	설명서
246362	Fusion AP	309818
256566	Fusion CS	313058

2. 순환 라인을 성분 A 또는 B 공급 드럼에 연결합니다. 이 장비의 최대 작동 압력에 맞는 호스를 사용합니다. 기술 사양, 74 페이지을 참조하십시오.

- 3. 시동, 46 페이지에서 절차를 확인하십시오.
- 4. 주 전원 스위치를 켭니다 (ON).



- 5. 온도 목표를 설정합니다. **목표 화면**, 41페이지을 참조하십시오.
- 6. 모터를 시동하기 전에 유압 컴펜세이터 노브의 잠금을 푼 후 이동이 멈출 때까지 시간 반대 방향으로 돌리십시 오

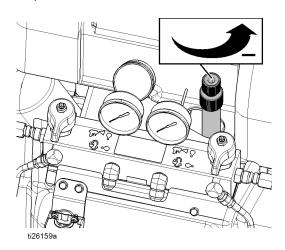

- 7. 모터 를 눌러 모터와 펌프를 시동합니다. 온도가 목표에 도달할 때까지 가능한 최저 압력에서 유체를 순 환시킵니다.
- 8. 호스 가열 영역을 켜려면 🚨 을 누릅니다.
- 9. A 및 B 가열 영역을 켭니다. 유체 흡입구 밸브 온도 게 이지 (FTG) 가 공급 드럼에서 최소 화학물질 온도에 도 달할 때까지 기다립니다.
- 10. 모터를 끕니다.

분무











Fusion AP 건이 표시되어 있습니다.


1. 건 피스톤 안전 잠금장치를 잠근 후 유체 흡입구 밸브 A 와 B를 닫습니다.




2. 건 유체 매니폴드를 연결합니다. 건 에어 라인을 연결합니다. 에어 라인 밸브를 엽니다.

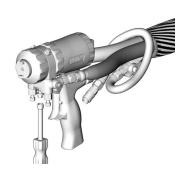

- 3. 건 에어 압력을 조정합니다 . 130 psi(0.2 MPa, 2 bar) 를 초과하지 마십시오 .
- 4. 감압/분무 밸브(SA, SB)를 분무 로 설정합니다.

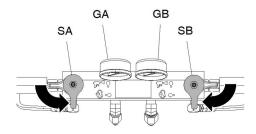


5. 가열 영역이 켜져 있고 온도와 압력이 목표에 도달했는 지 확인합니다 (**홈 화면 - 시스템 꺼짐** , 40 페이지 참조) 6. 각 펌프 흡입구에 위치한 유체 흡입구 밸브 (FV) 를 엽니다.

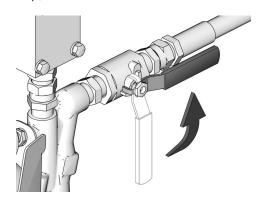

7. 을 눌러 모터와 펌프를 시동합니다.




8. 원하는 유체 정압에 맞게 압력 컴펜세이터 노브를 조정합니다. 노브를 시계 방향으로 돌리면 압력이 증가하고시계 반대 시계 압력이 감소합니다. 유압 게이지 (HPG)를 사용하여 유압을 확인합니다. 원하는 유체 정압이설정되면 조여질 때까지 하단부를 시계 방향으로 돌려노브를 제자리에 고정시킵니다.

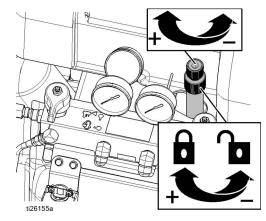


모델에 따라 구성품 A 및 B 배출구 압력은 설정 유압보다 높습니다. 구성품 A 및 B(GA, GB) 압력은 압력 게이지 또는 ADM 에서 확인할 수 있습니다.

9. 유체 압력 게이지 (GA, GB) 를 보고 압력이 균형을 이루고 있는지 확인합니다. 균형이 맞지 않으면 게이지에 균형 잡힌 압력이 표시될 때까지 해당 성분의 감압 / 분

무 밸브를 감압 / 순환 쪽으로 살짝 돌려 압력이 더 높은 성분의 압력을 낮춥니다.

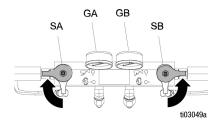


10. 건 유체 흡입구 밸브 A 및 B 를 엽니다.

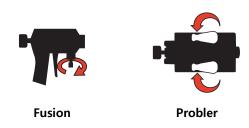

주의

충돌 건에서 재료 교차를 방지하기 위해 압력 균형이 맞지 않으면 **절대** 유체 매니폴드 밸브를 열거나 건을 격발 하지 마십시오. 11. 건 피스톤 안전 잠금장치를 잠금 해제합니다.



12. 건 트리거를 당겨 카드보드에 분무를 테스트합니다. 필 요한 경우, 원하는 결과를 얻을 때까지 압력 및 온도를 조정합니다.

분무 조절

유량, 분무 입자화 및 과도 분무량은 다음과 같은 네 가지 요소의 영향을 받습니다.

- 유체 압력 설정. 압력이 너무 낮으면 형태가 균일하지 않고 방울이 거칠어지며 유량이 감소하고 혼합 성능이 나빠집니다. 반대로 압력이 너무 높으면 과다 스프레이가 발생하고 유량이 증가하며 제어하기가 어려워지고 마모가 과도하게 발생합니다.
- 유체 온도. 유체 압력 설정 시와 유사한 효과가 나타납니다. A 및 B의 온도를 상쇄하여 유체 압력의 균형을 맞출 수 있습니다.
- **혼합 챔버 크기.** 혼합 챔버는 바람직한 유량 및 유체 점 도를 기준으로 선택합니다.
- **클린오프 공기 조정**. 클린오프 공기가 너무 적으면 노 즐 앞쪽에 방울이 맺히고 과도 분무를 조절할 패턴이 없어지게 됩니다. 클린오프 공기가 너무 많으면 에어 -어시스트 무화 현상이 발생하고 과도 분무량이 지나치 게 많아집니다.

호스 제어 모드







호스 FTS 는 모든 모드에서 연결해야 정적 스파크 위험을 줄일 수 있습니다. 정전기 스파크는 연무를 발생시켜 점화 되거나 폭발할 수 있습니다. 접지는 전류에 대한 탈출 경로 를 제공합니다.

시스템에서 T6DH 센서 오류 호스 알람 또는 T6DT 센서 오류 TCM 알람을 발생시키는 경우 호스 RTD 케이블 또는 FTS를 수리할 수 있을 때까지 수동 호스 모드를 사용하거나 올바르게 저장된 보정 인수와 함께 호수 저항 모드를 사용하십시오.

연장된 기간에는 호스 수동 모드를 사용하지 마십시오. 호스 FTS 모드 또는 호스 저항 모드를 사용할 때 시스템은 최고의 성능을 발휘합니다. 정품 Graco 가열 호스와 함께 호스 저항 모드만 사용하십시오.




호스 제어 모드	설명
FTS	호스에 설치된 유체 온도 센서 (FTS)는 호수 유체 온도를 자동으로 제어합니다.이 모드를 위해서는 FTS 가 올바르게 설치되고 작동해야 합니다.
저항	호스 히터 요소 저항은 호스 유체 온도를 자동으로 제어합니다. 이 모드에는 보정 인수가 필요합니다 (보정 절차 , 56 페이지 참조).
설명서	이 시스템은 호스를 가열하기 위해 일 정량의 호스 전류 (암페어)를 공급합 니다. 호스 전류는 사용자에 의해 설 정됩니다. 이 모드에는 사전 프로그래 밍된 제어 기능이 없으며 FTS 문제가 해결되거나 보정 인수가 올바르게 저 장될 때까지 제한된 시간 동안 사용되 도록 고안되었습니다 (보정 절차, 56 페이지).

호스 저항성 모드 활성화


이 모드를 실행하려면 보정 인수가 필요합니다 (보정 절차, 56 페이지 참조).

1. 설정 모드로 들어가서 시스템 화면 3으로 이동합니다.

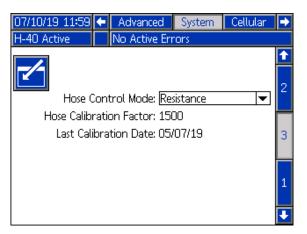


2. 드롭 다운 메뉴에서 저항을 선택합니다.

참고: 보정 인수가 표시되면보정 절차, 56 페이지를 따르십시오.

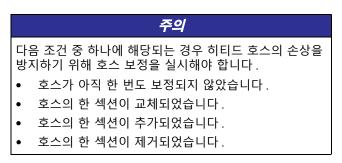


3. 가동 모드로 들어가서 대상 화면으로 이동합니다 . 위아 래 화살표를 사용하여 원하는 온도를 설정합니다 .

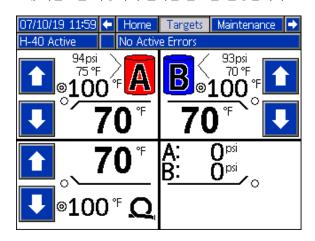

참고: 호스 저항 모드는 A 및 B 유체의 평균 유체 온도.를 제어합니다. 호스 온도 설정점을 A 와 B 온도 설정점의 중간으로 설정하고 필요에 따라 원하는 성능을 얻기 위해 조정하십시오.


4. 가동 모드 홈 화면으로 다시 이동합니다. 호스 저항 모 드 아이콘이 표시됩니다.

참고: 호스 저항 모드가 활성화되고 호스 히터가 꺼지면 호 스 온도가 "- - -" 로 표시됩니다. 호스 저항 모드에서 온도 값은 히터가 켜져 있을 때만 표시됩니다.

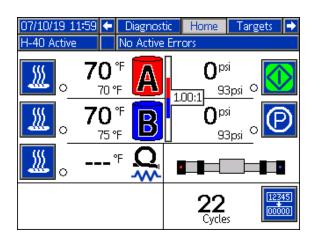


호스 저항 모드 비활성화

- 1. 설정 모드로 들어갑니다.
- 2. 시스템 3 화면으로 이동합니다.
- 3. 호스 제어 모드를 FTS 로 설정합니다.

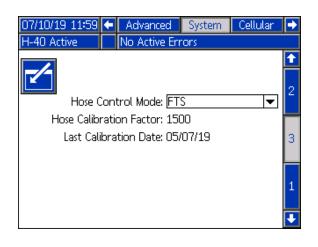


호스 수동 모드 활성화

1. 설정 모드로 들어가서 시스템 화면 3으로 이동합니다.

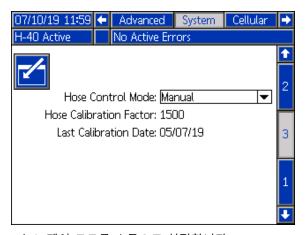


2. 호스 제어 모드를 수동으로 설정합니다.

참고 : 수동 호스 모드가 활성화될 때 수동 호스 모드 주의 EVCH-V 가 나타납니다 .

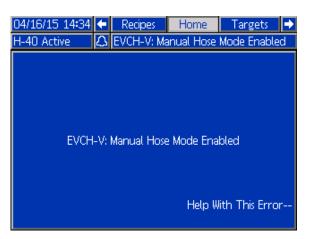


3. 가동 모드로 들어가서 대상 화면으로 이동합니다. 위쪽 및 아래쪽 화살표를 사용하여 원하는 호스 전류를 설정 합니다.

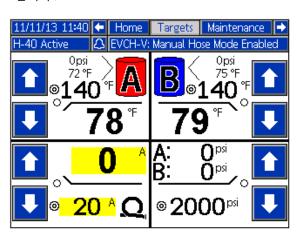

호스 전류 설정	호스 전류
기본값	20A
최대	37A


4. 가동 모드 홈 화면으로 다시 이동합니다. 이제 호스는 온도 대신 전류를 표시합니다.

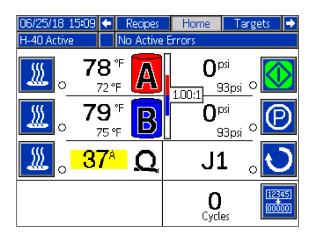


참고: RTD 센서가 수리될 때까지 시스템에 전원이 공급될 때마다 T6DH 센서 오류 알람이 표시됩니다.

호스 수동 모드 비활성화

- 1. 설정 모드로 들어갑니다.
- 2. 시스템 3 화면으로 이동합니다.
- 3. 호스 제어 모드를 FTS 또는 저항으로 설정합니다.

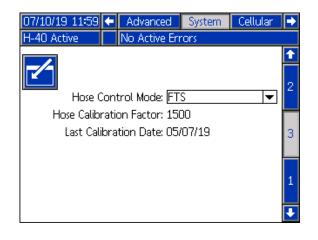


보정 절차

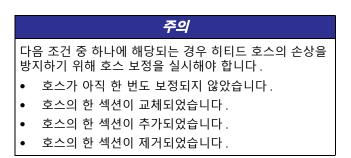


참고: 가장 정확한 보정에 도달하려면 Reactor 및 가열 호스의 주위 온도가 동일해야 합니다.


1. 설정 모드에 들어가서 시스템 화면 3로 이동한 후 보정 소프트 키 를 누릅니다.

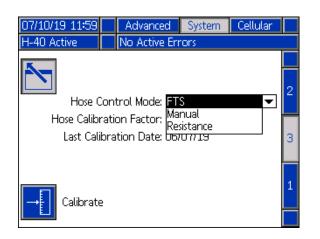

2. 계속 소프트 키 를 눌러 호스가 주변 조건에 있다 는 알림을 확인합니다.

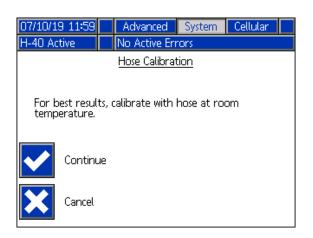

3. 시스템이 호스 저항을 측정하는 동안 기다립니다.

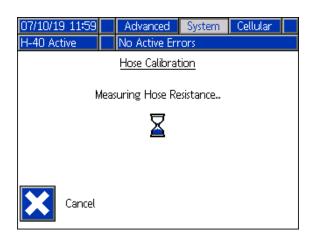


참고: 보정 절차 전 호스 가열이 켜져 있던 경우, 시스템은 와이어 온도가 균일하게 될 때까지 최대 5 분간 대기합니다.



참고: 보정 도중 호스 온도는 0 °C(32 °F) 보다 높아야 합니다.

4. 호스 보정을 수락하거나 거부합니다.

참고: 시스템이 호스 와이어 저항을 측정할 수 있었던 경우 온도 추정값이 표시됩니다.

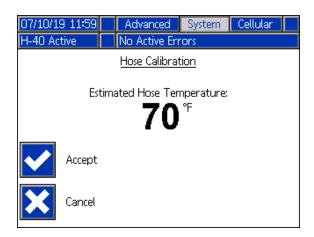

대기


일정 시간 동안 분무를 중지하면 장비 마모를 줄이고 열 축적을 최소화하기 위해 전기 모터 및 유압 펌프를 종료하여대기 모드로 들어갑니다. 대기 상태에 있을 때 ADM 홈 화면의 펌프 아이콘이 깜빡입니다.

참고: A, B 및 호스 가열 영역은 대기 모드에서 셧다운되지 않습니다.

다시 시작하려면 2 초 동안 타겟을 스프레이합니다. 시스템은 압력 강하를 감지하고 모터는 몇 초 안에 최대 속도까지 상승합니다.

참고: 이 기능은 비활성 상태로 출고됩니다. 대기 모드를 활성화 또는 비활성화하는 방법:

- 1. ADM 에서 을 눌러 설정 모드로 들어갑니다.
- 2. 화면 System 3 으로 이동하고 를 눌러 편집할 페이지로 들어갑니다.

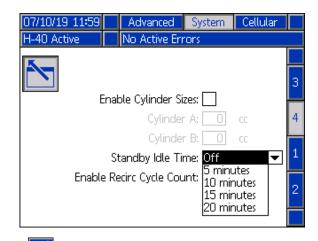

3. 과 화살표 키를 사용하여 "Standby Idle Time(대기

유휴 시간)" 드롭다운 메뉴를 선택합니다. 살로 가 화살표 키를 사용하여 원하는 지연 시간을 선택합니다. Enter 를 눌러 원하는 값을 선택합니다.


4. 과 과 을 차례로 눌러 페이지를 종료하고 가동 모드로 돌아갑니다.

종료


주의

적절한 시스템 설정, 시동, 종료 절차는 전기 장비의 신뢰성에 중대한 부분입니다. 다음 절차는 안정적인 전압을 보장합니다. 이러한 절차를 따르지 않으면 전압 변동으로 인해 전기 장비가 손상되고 보증을 받을 수 없습니다.


- 1. 을 눌러 펌프를 정지합니다.
- 2. 모든 가열 영역을 끕니다.

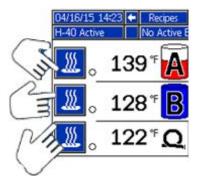

3. 압력을 내리십시오. **감압 절차**, 61페이지)를 참조하십시 오 .




4. 을 눌러 구성품 A 펌프 및 구성품 B 펌프를 부품 . 녹색 점이 사라지면 장지 작동이 완료된 것입니다 . 정 지 작업이 완료되었는지 확인한 후 다음 단계로 이동합 니다 .

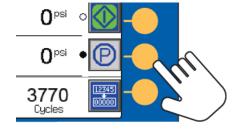


5. 을 눌러 시스템을 비활성화합니다.

6. 공기 압축기, 공기 건조기, 호흡 공기를 끕니다.

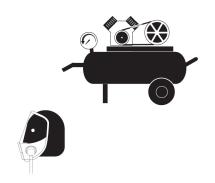


7. 주 전원 스위치를 켭니다 (OFF).






감전을 방지하기 위해, 전원이 켜진 동안 커버를 제거하거나 전기 엔클로저 도어를 열지 마십시오.

8. 모든 유체 공급 밸브를 닫습니다.

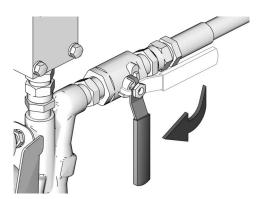

- 9. PRESSURE RELIEF/SPRAY(감압/스프레이) 밸브(SA, SB) 를 SPRAY(스프레이) 로 설정하여 배수관에서 습기를 차단합니다.
- 10. 건 피스톤 안전 잠금장치를 잠근 후 유체 흡입구 밸브 A 와 B를 닫습니다.



공기 퍼지 절차












참고: 공기가 시스템에 들어갔을 때에는 언제라도 이 절차 를 실행하십시오.

- 1. 압력을 내리십시오. **감압 절차**, 61 페이지를 참조하십시 오.
- 2. 재순환 키트를 설치하거나 배출구 매니폴드 재순환 피 팅과 폐기물 용기 사이에 블리드 라인을 설치하십시오.


주의

장비 손상을 방지하려면 재료 공급업체에게 유체 온도 한계를 문의하지 않은 상태에서 발포제가 포함된 유체를 순환시키지 마십시오.


- 3. 모터를 끄려면 이액형 장비 정지 버튼 으 누르십 시오.
- 4. 공급 펌프의 에어 압력을 감압하거나 공급 펌프(K)에서 에어 공급 라인(G)을 분리하십시오.

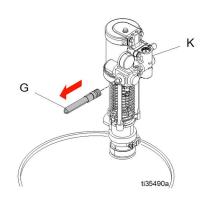


5. 감압/분무 밸브(SA, SB)를 감압/순환 으로 설정히 십시오.

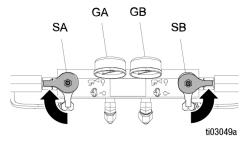


- 6. 공급 펌프 에어 공급 라인의 압력을 100 psi로 조정하십시오.
- 7. 공급 펌프를 가압하기 위해 공급 펌프(K)에 에어 공급 라인(G)을 연결하십시오.

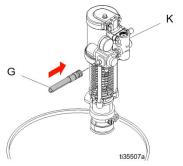

- 8. 이액형 장비 압력 컴펜세이터 노브를 500 psi(3.5 MPa, 35 bar) 미만으로 조정하십시오 .
- 9. 모터를 시작하려면 이액형 장비 시작 버튼 으을 누르십시오. 1 갤론 (3.8 L) 의 재료가 시스템을 통과하도록 하십시오.
- 10. 감압/분무 밸브(SA, SB)를 분무 로 설정합니다.

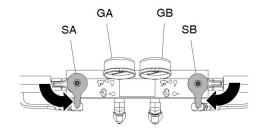


11. 공급 펌프의 에어 압력을 감압하거나 공급 펌프(K)에서 에어 공급 라인 (G) 을 분리하십시오.

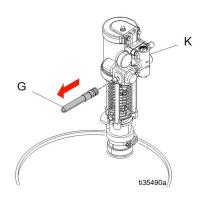

12. 모터를 끄려면 이액형 장비 정지 버튼 🔛을 누르십시오.

13. 감압/분무 밸브(SA, SB)를 감압/보정 으로 설정하십시오.

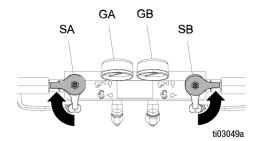


14. 블리드 라인 (N) 또는 재순환 라인 (R) 에서 "튐"소리가 나는지 들으십시오. 일반 설치 (순환 기능 미포함), 16 페이지; 시스템 유체 매니폴드에서 드럼으로 순환을 이용한 일반적인 설치, 17 페이지; 및 건 유체 매니폴드에서 드럼으로 순환을 이용한 일반적인 설치, 18 페이지를 참조하십시오. 이 소리는 Reactor 2 시스템에 원치 않는 공기가 아직 들어 있음을 나타냅니다. 시스템에 공기가 여전히 들어 있는 경우 에어 퍼지 절차를 반복하십시오.

감압 절차




이 기호가 나타날 때마다 감압 절차를 실시하십시 오



수동으로 감압할 때까지 이 장비는 계속 가압 상태를 유지합니다. 피부 손상, 튀기는 유체 및 이동 부품과 같이 가압된 유체로 인한 심각한 부상을 방지하려면 스프레이를 중지할 때 및 장비를 청소, 점검 또는 정비하기 전에 감압 절차를 실시하십시오.

Fusion AP 건이 표시되어 있습니다.

- 1. 일을 눌러 펌프를 정지합니다.
- 2. 모든 가열 영역을 끕니다.

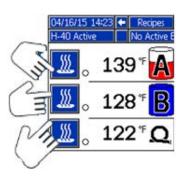


- 3. 건에서 감압하고 건 종료 절차를 수행합니다. 건 설명서 를 참조하십시오.
- 4. 건 유체 흡입구 밸브 A 및 B 를 닫습니다.



- 5. 공급 펌프와 교반기를 정지시키십시오(사용 중인 경우).
- 6. 폐기물 용기 또는 공급 탱크에 유체를 넣습니다. PRESSURE RELIEF/SPRAY(감압 / 스프레이) 밸브 (SA, SB) 를 PRESSURE RELIEF/CIRCULATION(감압 / 순환)


으로 전환합니다. 게이지가 0 으로 떨어졌는지 확인합니다.

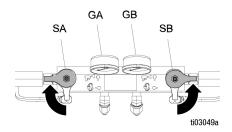

7. 건 피스톤 안전 잠금 장치를 잠급니다.



8. 건 에어 라인을 분리하고 건 유체 매니폴드를 제거하십시오.

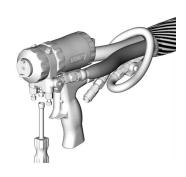

세척








화재와 폭발을 방지하려면:

- 환기가 잘 되는 곳에서만 장비를 세척하십시오.
- 가연성 유체를 분무하지 마십시오.
- 가연성 솔벤트로 세척하는 동안에는 히터를 켜지 마십시오.
- 새 유체를 채우기 전에, 기존 유체를 새 유체 또는 호환 되는 솔벤트로 세척하십시오.
- 세척할 때는 가능한 한 최저 압력을 사용하십시오.
- 모든 습식 부품에는 일반 솔벤트를 사용할 수 있습니다. 수분이 없는 솔벤트만 사용하십시오.

가열 호스와 별도로 공급 호스, 펌프 및 히터를 세척하려면 PRESSURE RELIEF/SPRAY(감압 / 스프레이) 밸브 (SA, SB) 를

PRESSURE RELIEF/CIRCULATION(감압 / 순환) 으로 설정하십시오 . 블리드 라인 (N) 을 통해 세척합니다 .

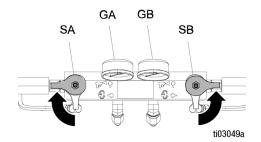

시스템 전체를 세척하려면 건에서 매니폴드를 제거한 상태로 건 유체 매니폴드를 통해 유체를 순환시킵니다.

습기가 이소시아네이트와 반응을 일으키지 않도록 하려면 항상 시스템을 습기가 없는 가소제 또는 오일로 채웁니다. 물을 사용하지 마십시오. 시스템을 건조한 상태로 두지 마 십시오. 중요한 이소시아네이트 정보, 6 페이지.

유지보수




유지보수 절차를 실시하기 전에 **감압 절차**, 61 페이지를 따르십시오.

예방 유지보수 일정

특정 시스템의 작동 조건에 따라 유지보수가 필요한 빈도가 결정됩니다. 유지보수가 필요한 시기와 종류를 기록하여 예방 유지보수 일정을 수립하고 시스템을 점검할 정기 일정을 결정하십시오.

- 유압 및 유체 라인에 누출이 있는지 매일 검사합니다.
- 모든 수압 누출을 청소하고 누출 원인을 찾아서 수리합니다.
- 유체 흡입구 스트레이너 스크린을 매일 검사합니다. 아 래의 를 참조하십시오.
- 결정화를 방지하려면 부품 A 를 습기가 많은 곳에 두지 마십시오.
- 유압 라벨 매주 점검합니다. 딥스틱으로 유압 수준을 점검합니다. 유압 수준은 딥스틱의 인덴트 마크 사이에 있어야 합니다. 필요에 따라 승인된 유압 유체로 다시 채웁니다(기술 사양, 74 페이지 및 Reactor 수리/부품설명서 334946의 승인된 마모 방지(AW) 유압 오일 표참조). 유체 색상이 탁하면 오일 및 필터를 교체합니다.

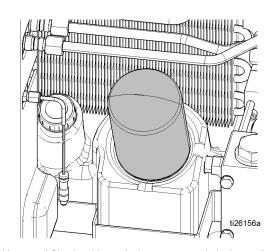

처음 3 개월 작동하고 나서 또는 250 시간 후 중에서 빠른 시간을 기준으로 새 장치의 브레이크 오일을 교환합니다. 권장되는 오일 교환 빈도는 아래 표를 참조하십시오.

표 5: 오일 교환 빈도

외기 온도	권장되는 빈도
0° ~ 90° F(-17° ~ 32°)	1000 시간 또는 12 개월 (이중 먼저 도래하는 시간)
90° F 이상 (32° C 이상)	500 시간 또는 6 개월 (이중 먼저 도래하는 시간).


이액형 장비 유지보수

유체 흡입구 스트레이너 스크린

유체 흡입구 스트레이너 스크린을 매일 검사합니다 (유체 흡입구 스트레이너 스크린, 63 페이지. 참조).

그리스 순환 밸브

매주 Fusion 그리스 (117773) 를 순환 밸브 (SA 및 SB) 에 발 라줍니다.

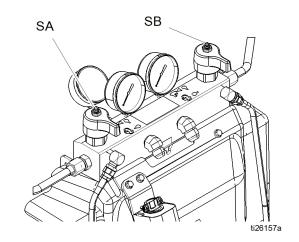

ISO 윤활유 레벨

ISO 윤활유 수준과 상태를 매일 검사합니다. 필요하면 다시 채우거나 교체합니다. **펌프 윤활 시스템**, 65 페이지을 참조합니다.

습기

결정화를 방지하려면 성분 A 를 공기 중의 습기에 노출시키 지 마십시오.

건 혼합 챔버 포트

건 혼합 챔버 포트를 정기적으로 청소합니다. 건 설명서를 참조하십시오.

건 체크 밸브 스크린

건 체크 밸브 스크린을 정기적으로 청소합니다. 건 설명서 를 참조하십시오.

먼지 방지

깨끗하고 건조하고 오일 성분이 없는 압축 에어를 사용하여 제어 모듈, 팬 및 모터(쉴드 밑)에 쌓인 먼지를 제거하십 시오.

벤트 홀

전기 엔클로저 하단과 뒷면, 변압기 엔클로저 측면과 뒷면에 있는 벤트 홀을 열어 둡니다.

흡입구 스트레이너 스크린 세척









흡입구 스트레이너는 펌프 흡입구 체크 밸브를 막을 수 있는 입자를 걸러냅니다 . 시동 루틴의 일부로 스크린을 매일 검 사하고 필요하면 청소합니다 .

이소시아네이트는 습기 오염이나 결빙으로 인해 결정화될수 있습니다. 사용된 화학물질이 깨끗하고 보관, 운반 및 작동 절차가 올바른 경우 A 면 스크린 오염이 최소화되어야 합니다.

참고: 매일 시동 중에만 A 면 스크린을 청소합니다. 그러면 분배 작업을 시작할 때 이소시아네이트 잔류물을 즉시 세척 하므로 습기 오염이 최소화됩니다.

- 1. 펌프 흡입구의 유체 흡입구 밸브를 닫고 해당 공급 펌프 를 차단합니다. 그러면 스크린을 청소하는 동안 재료가 펌프 작동되지 않습니다.
- 2. 여과기 플러그(C)를 제거할 때는 여과기 베이스 아래에 용기를 놓고 배출되는 유체를 받습니다.
- 3. 여과기 매니폴드에서 스트레이너 (A) 를 제거합니다. 호환되는 솔벤트를 사용하여 스크린을 철저하게 세척 한 후 물기를 털어내어 건조시킵니다. 스크린을 검사합 니다. 메쉬가 25% 이상 막혀 있어서는 안 됩니다. 메쉬 가 25% 이상 막힌 경우 스크린을 교체합니다. 개스킷 (B) 을 검사하고 필요하면 교체합니다.
- 4. 파이프 플러그(D)가 스트레이너 플러그(C)에 고정되어 있는지 확인합니다. 화면 (A) 과 O 링 (B) 을 사용하여 스트레이너 플러그를 제 위치에 설치한 후 조입니다. 너무 세게 조이지 마십시오. 개스킷이 밀봉 상태가 되도록 합니다.
- 5. 유체 흡입구 밸브를 열고 누출이 없는지 확인한 후 장비를 깨끗이 닦습니다. 작동을 계속합니다

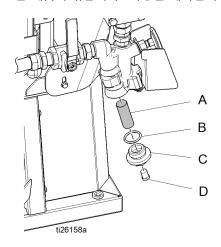


그림 4

펌프 윤활 시스템

ISO 펌프 윤활유의 상태를 매일 확인합니다. 젤이 되거나 색이 진해지거나 이소시아네이트로 희석되면 윤활유를 교 환합니다.

젤은 펌프 윤활유에 의해 습기를 흡수하기 때문에 형성됩니다. 교환 간격은 장비가 작동하는 환경에 따라 다릅니다. 펌프 윤활 시스템은 습기에 대한 노출을 최소화하지만 약간의 오염은 불가피합니다.

윤활유 변색은 작동 동안 소량의 이소시아네이트가 펌프 패 킹으로 계속 누출될 때 발생합니다. 패킹이 제대로 작동하 는 경우에는 3-4 주 이내에 변색으로 인한 윤활유 교환이 필 요하지 않습니다.

펌프 윤활유를 교환하려면:

- 1. 감압 절차, 61 페이지를 따르십시오.
- 브래킷에서 윤활유 저장소 (R) 를 들어내서 캡으로부터 용기를 제거합니다. 적절한 용기 위에 캡을 놓은 상태 로, 체크 밸브를 제거하여 윤활유가 배출되도록 합니다. 체크 밸브를 흡입구 호스에 다시 장착합니다.
- 3. 용기를 배출하고 깨끗한 윤활유로 세척합니다.
- 4. 탱크가 깨끗이 세척되면 새 윤활유로 채웁니다.

- 5. 용기를 캡 어셈블리로 집어넣고 브래킷에 놓습니다.
- 6. 큰 직경의 공급 (ST) 튜브를 용기에 약 1/3 정도 밀어 넣습니다.
- 7. 작은 직경의 리턴 튜브 (RT) 를 바닥에 닿을 때까지 탱크로 입니다.

알림: 리턴 튜브는 이소시아네이트 결정이 바닥에 가라 앉고 공급 튜브로 흡수되어 다시 펌프로 돌아가지 않도록 용기 바닥에 도달해야 합니다.

8. 윤활 시스템 작동이 준비되었습니다. 프라이밍은 필요 하지 않습니다.

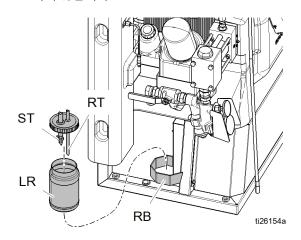


그림 5: 펌프 윤활 시스템

오류

오류 보기

오류가 발생하면 오류 정보 화면에 활성 오류 코드와 설명이 표시됩니다.

오류 코드, 알람 벨 및 활성 오류가 상태 표시줄에서 스크롤 됩니다. 최근 10 개 오류 목록에 대해서는 문제 해결, 67 페 이지을 참조하십시오. 오류 코드는 오류 로그에 저장되고 ADM 의 오류 및 문제해결 화면에 표시됩니다.

H-40 Active 4 P7AX-A: (E24) Pressure Imbalance

세 가지 유형의 오류가 발생할 수 있습니다. 라이트 타워 (옵션)뿐만 아니라 디스플레이에도 오류가 표시됩니다.

으로 표시됩니다 . 이 조건은 프로세스에 중요 알람은 한 매개변수가 시스템을 정지해야 하는 수준에 도달했음을 나타냅니다. 즉시 알람을 해결해야 합니다.

편차는 으로 표시됩니다 . 이 조건은 프로세스에 중요 한 매개변수가 주의해야 하는 수준에 도달했지만 지금 시스 템을 정지해야 할 정도는 아님을 나타냅니다.


주의는 중요한 것은 아닌 매개변수를 나타냅니다. 주의는 향후 더 심각한 문제를 방지하기 위해 주의를 기울여야 합니다.

활성 오류를 진단하려면 오류 해결, 66 페이지을 참조하십 시오.

오류 해결

오류를 해결하려면:

1. 활성 오류에 대한 도움말을 보려면 "이 오류의 도움말" 옆에 있는 소프트 키를 누르십시오.

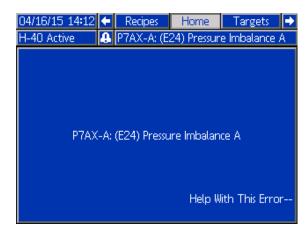

참고: 이전에 표시된 화면으로 돌아가려면 ← 또는 🔯 을 누릅니다.





2. QR 코드 화면이 표시됩니다. 스마트폰으로 QR 코드를 스캔하여 활성 오류 코드를 해결하기 위해 온라인으로 바로 보냅니다. 그렇지 않으면 수동으로 help.graco.com으로 이동하고 활성 오류를 검색합니다.



3. 인터넷에 연결할 수 없는 경우, 각 오류 코드의 원인과 해결 방안은 오류 코드 및 문제 해결, 67 페이지를 참조 하십시오.

문제 해결



리모컨에 의한 예상치 못한 기계의 작동으로 인해 발생하는 부상을 방지하려면 문제해결 전에 먼저 Reactor® 2 앱셀룰러 모듈을 시스템에서 분리하십시오. 지침은 Reactor 2 앱 설명서를 참조하십시오.

시스템에서 발생할 수 있는 **오류**, 66 페이지에 대한 내용은 오류를 참조하십시오.

시스템에서 발생한 최근 10 개 오류는 **문제 해결**, 67 페이지을 참조하십시오. 시스템에서 발생한 ADM 의 오류를 진단하려면 **오류 해결**, 66 페이지을 참조하십시오.

오류 코드 및 문제 해결

시스템 수리 설명서를 참조하거나 http://help.graco.com 을 방문하여 각 오류 코드의 원인과 해결책을 확인하십시오. 또는 이 설명서 뒷 페이지에 있는 Graco 연락처로 전화 주시기 바랍니다.

USB 데이터

다운로드 절차

참고: 로그 파일이 USB 플래시 드라이브에 올바르게 저장되지 않은 경우(예: 누락되거나 빈 로그 파일) USB 플래시 드라이브에 원하는 데이터를 저장하고 다시 포맷한 다음 다운로드 절차를 반복하십시오.

참고: 파일이 USB 플래시 드라이브의 UPLOAD 폴더에 있을 경우 시스템 구성 설정 파일 및 사용자 정의 언어 파일을 수 정할 수 있습니다. 시스템 구성 설정 파일, 사용자 정의 언 어 파일 및 업로드 절차 섹션을 참조하십시오.

- 1. USB 플래시 드라이브를 USB 포트에 삽입합니다.
- 2. 메뉴 표시줄 및 USB 표시등이 USB 가 파일을 다운로드 중임을 표시합니다. USB 동작이 완료하도록 기다리십 시오.
- 3. USB 포트에서 USB 플래시 드라이브를 제거합니다.
- USB 플래시 드라이브를 컴퓨터의 USB 포트에 삽입합니다.
- USB 플래시 드라이브 창이 자동으로 열립니다. 창이 열리지 않으면 Windows® 탐색기에서 USB 플래시 드라이브를 여십시오.
- 6. GRACO 폴더를 엽니다.
- 시스템 폴더를 엽니다. 둘 이상의 시스템에서 데이터를 다운로드한 경우 둘 이상의 폴더가 나타납니다. 각 폴 더는 ADM 의 해당 일련 번호로 표기됩니다 (이 일련 번호는 ADM 뒷면에 있습니다).
- 8. DOWNLOAD 폴더를 엽니다.
- 9. 가장 큰 숫자가 표시된 DATAxxxx 폴더를 엽니다 . 가장 큰 숫자는 가장 최근에 다운로드한 데이터를 나타냅니다 .
- 10. 로그 파일을 엽니다. 프로그램이 설치되어 있는 한 로그 파일은 기본 설정으로 Microsoft Excel 에서 열리게 되 어 있습니다. 그러나 텍스트 편집기나 Microsoft Word 에서 열 수도 있습니다.

알림 : 모든 USB 로그는 유니코드 (UTF-16) 형식으로 저장됩니다 . 로그 파일을 Microsoft Word 에서 열 때는 유니코드 인코딩을 선택하십시오 .

USB 로그

참고: ADM 은 FAT(File Allocation Table) 저장 장치를 읽고 쓸 수 있습니다. 32GB 이상의 저장 장치에서 사용되는 NTFS 는 지원되지 않습니다.

작동 도중, ADM 은 시스템 및 성능 관련 정보를 로그 파일 의 형태로 메모리에 저장합니다 . ADM 은 6 개의 로그 파일 을 유지합니다 :

- 이벤트 로그
- 작업 로그
- 일일 로그
- 시스템 소프트웨어 로그
- 블랙박스 로그
- 진단 로그

다운로드 절차, 68 페이지에 따라 로그 파일을 가져옵니다.

USB 플래시 드라이브를 ADM USB 포트에 삽입할 때마다 DATAxxxx 라는 새 폴더가 생성됩니다 . 폴더 이름 끝에 있는 숫자는 USB 플래시 드라이브를 삽입하고 데이터를 다운로 드하거나 업로드할 때마다 증가합니다 .

이벤트 로그

이벤트 로그 파일 이름은 1-EVENT.CSV 이며 DATAxxxx 폴더에 저장됩니다.

이벤트 로그는 최근 49,000 건의 이벤트 및 오류에 대한 기록을 유지합니다. 각 이벤트 기록은 다음 정보를 포함합니다.

- 이벤트 코드 날짜
- 이벤트 코드 시간
- 이벤트 코드
- 이벤트 유형
- 수행된 조치
- 이벤트 설명

이벤트 코드는 두 오류 코드(알람,일탈 및 주의)와 기록 전용 이벤트를 모두 포함합니다.

수행된 조치로는 시스템에 의한 이벤트 조건 설정 및 지우기 와 사용자에 의한 오류 상태 확인이 있습니다.

작업 로그

작업 로그 파일 이름은 2-JOB.CSV 이며 DATAxxxx 폴더에 저 장됩니다 .

작업 로그는 설정 화면에서 정의된 USB 로그 빈도를 기준으로 데이터 지점의 기록을 유지합니다. ADM 은 최근 237,000 개의 데이터 지점을 다운로드용으로 보관합니다. 다운로드 깊이 및 USB 로그 빈도 설정에 대한 정보는 고급화면 3 - USB, 36 페이지를 참조하십시오.

- 데이터 지점 날짜
- 데이터 지점 시간
- A 면 온도
- B 면 온도
- 호스 온도
- A 면 온도 설정점
- B 면 온도 설정점
- 호스 온도 설정점
- 압력 A
- 압력 B
- A 면 흡입구 압력 (Elite 만 해당)
- B 면 흡입구 압력 (Elite 만 해당)
- A 면 흡입구 온도 (Elite 만 해당)
- B 면 흡입구 온도 (Elite 만 해당)
- 흡입구 압력 설정점
- 시스템 수명 펌프 사이클 수
- 사용 볼륨 (수동)
- 압력, 볼륨 및 온도 단위
- 작업 이름 / 번호

일일 로그

일일 로그 파일 이름은 3-DAILY.CSV 이며 DATAxxxx 폴더에 저장됩니다.

일일 로그는 시스템에 전원이 공급된 날 총 사이클과 스프레이된 볼륨에 대한 기록을 유지합니다. 볼륨 단위는 작업 로그에 사용된 단위와 동일합니다.

다음 데이터가 이 파일에 저장됩니다.

- 날짜와 재료 분무됨
- 시간 사용되지 않은 열
- 하루 총 펌프 사이클 수
- 하루 총 스프레이된 볼륨

시스템 소프트웨어 로그

시스템 소프트웨어 파일 이름은 4-SYSTEM.CSV 이고 DATAXXXX 폴더에 저장됩니다.

시스템 소프트웨어 로그는 다음 정보를 나열합니다.

- 로그가 작성된 날짜
- 로그가 작성된 시간
- 성분 이름
- 위 성분에 로드된 소프트웨어 버전

블랙박스 로그 파일

블랙박스 파일 이름은 5-BLACKB.CSV 이고 DATAxxxx 폴더에 저장됩니다.

블랙박스 로그는 시스템 작동 방식과 사용되는 기능에 대한 기록을 유지합니다. 이 로그는 Graco 가 시스템 오류를 문 제 해결하는 데 도움을 줍니다.

진단 로그 파일

진단 파일 이름은 6-DIAGNO.CSV 이고 DATAxxxx 폴더에 저 장됩니다.

진단 로그는 시스템 작동 방식과 사용된 기능에 대한 기록을 유지합니다. 이 로그는 Graco 가 시스템 오류를 문제 해결 하는 데 도움을 줍니다.

시스템 구성 설정

시스템 구성 설정 파일명은 SETTINGS.TXT 이며 DOWNLOAD 폴더에 저장됩니다.

시스템 구성 설정 파일은 USB 플래시 드라이브를 ADM 에 삽입할 때마다 자동으로 다운로드됩니다. 이 파일을 사용하여 향후 복구를 위해 시스템 설정을 백업하거나 여러 시스템에 걸쳐 설정을 쉽게 복제할 수 있습니다. 이 파일 사용법에 관한 지침은 업로드 절차, 70 페이지를 참조하십시오.

사용자 정의 언어 파일

사용자 정의 언어 파일명은 DISPTEXT.TXT 이며 DOWNLOAD 폴더에 저장됩니다.

사용자 정의 언어 파일은 USB 플래시 드라이브를 ADM 에 삽입할 때마다 자동으로 다운로드됩니다. 원할 경우, 이 파 일을 사용하여 ADM 에서 표시될 사용자가 정의한 사용자 정의 언어 문자열 세트를 생성할 수 있습니다.

시스템은 다음과 같은 유니코드 문자를 표시할 수 있습니다 . 이 세트 이외의 문자에 대해서는, 시스템이 유니코드 대체 문자를 표시하며, 이는 검정색 다이아몬드 꼴 내부의 흰색 물음표 기호로 나타납니다.

- U+0020 U+007E (기본 라틴 문자)
- U+00A1 U+00FF (라틴 -1 보충문자)
- U+0100 U+071F (라틴 확장문자 -A)
- U+0386 U+03CE (그리스 문자)
- U+0400 U+045F (키릴 문자)

사용자 정의 언어 문자열 생성

사용자 정의 언어 파일은 두 개의 열을 가진 탭으로 구분된 텍스트 파일입니다. 첫번째 열은 다운로드 당시 선택된 언 어의 문자열 목록으로 구성됩니다. 두번째 열은 사용자 정 의 언어 문자열을 입력하는 데 사용할 수 있습니다. 사용자 정의 언어가 이미 설치되어 있는 경우, 이 열에는 사용자 정 의 문자열이 포함되어 있습니다. 그렇지 않은 경우에는, 이 열이 비어 있습니다.

사용자 정의 언어 파일의 두 번째 열을 필요한 대로 수정한다음 업로드 절차, 70 페이지)에 따라 파일을 설치합니다. 사용자 정의 언어 파일의 형식은 중요합니다. 설치 과정을성공적으로 완료하기 위해서 다음 규칙을 반드시 따라야합니다.

• 두번째 열의 각 행에 대해 사용자 정의 문자열을 정의하십시오.

참고: 사용자 정의 언어 파일이 사용되는 경우 DISPTEXT.TXT 파일의 각 항목에 대한 사용자 정의 문자열을 정의해야 합니다. 빈 두 번째 열 필드는 ADM에서 공백으로 표시됩니다.

- 파일 이름은 반드시 DISPTEXT.TXT 이어야 합니다.
- 파일 형식은 유니코드 (UTF-16) 문자 표현을 사용하는 탭으로 구분된 텍스트 파일이어야 합니다.
- 이 파일은 단일 탭 문자로 구분된 두 개의 열만을 포함 해야 합니다.
- 파일에 행을 추가하거나 제거하지 마십시오.
- 행의 순서를 변경하지 마십시오.

업로드 절차

이 절차를 사용하여 시스템 구성 파일 및/또는 사용자 지정 언어 파일을 설치합니다.

- 1. 필요한 경우, **다운로드 절차**를 따라 USB 플래시 드라이 브에 적절한 폴더 구조를 자동으로 생성합니다.
- 2. USB 플래시 드라이브를 컴퓨터의 USB 포트에 삽입합니다
- 3. USB 플래시 드라이브 창이 자동으로 열립니다. 창이 열리지 않으면 Windows 탐색기에서 USB 플래시 드라이 브를 여십시오.
- 4. GRACO 폴더를 엽니다.
- 5. 시스템 폴더를 엽니다. 두 개 이상의 시스템에서 작업할 경우, 두 개 이상의 폴더가 GRACO 폴더 내에 나타납니 다. 각 폴더는 ADM 의 해당 일련 번호로 표기됩니다 (일련 번호는 모듈 뒷면에 있음).
- 6. 시스템 구성 설정 파일을 설치할 경우, UPLOAD 폴더에 SETTINGS.TXT 파일을 둡니다 .
- 7. 사용자 정의 언어 파일을 설치할 경우, UPLOAD 폴더에 DISPTEXT.TXT 파일을 둡니다.
- 8. 컴퓨터에서 USB 플래시 드라이브를 제거합니다.
- 9. ADM USB 포트에 USB 플래시 드라이브를 설치합니다.
- 10. 메뉴 표시줄 및 USB 표시등이 USB 가 파일을 다운로드 중임을 표시합니다. USB 동작이 완료하도록 기다리십 시오.
- 11. USB 포트에서 USB 플래시 드라이브를 제거합니다.

참고: 사용자 정의 언어 파일이 설치되어 있는 경우, 사용자는 이제 고급 화면 1 — 일반, 36 페이지의 언어 드롭다운 메뉴에서 새로운 언어를 선택할 수 있습니다.

성능 차트


이러한 차트를 사용하여 각 혼합 챔버에서 가장 효율적으로 작동하는 이액형 장비를 식별할 수 있습니다. 유량은 60 cps 재료 점도를 기준으로 합니다.

주의

시스템 손상을 방지하기 위해 시스템을 사용 중인 건 팁 크기의 선 이상으로 가압하지 마십시오.


폼 성능 차트

표 6: 폼 성능 차트

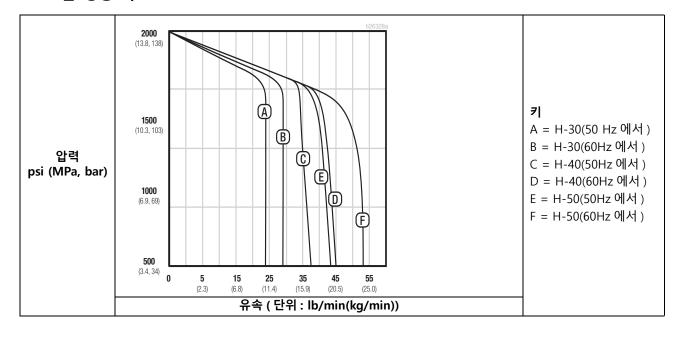


코팅 성능 차트

표 7: 코팅 성능 차트

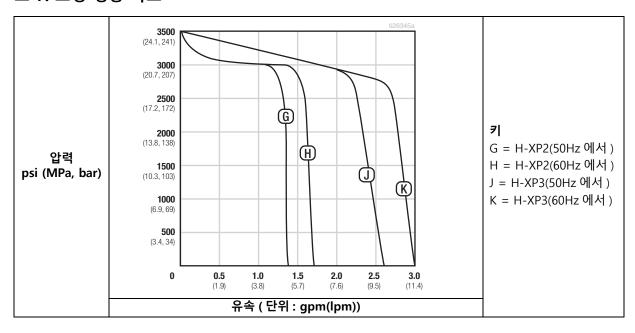


히터 성능 차트

표 8: 히터 성능 차트

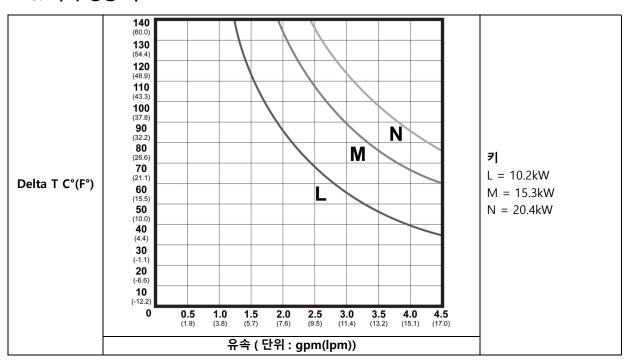

^{*} 히터 성능 차트는 10 wt. 수압 오일과 230V(히터 전선에서)로 테스트한 값입니다.

치수

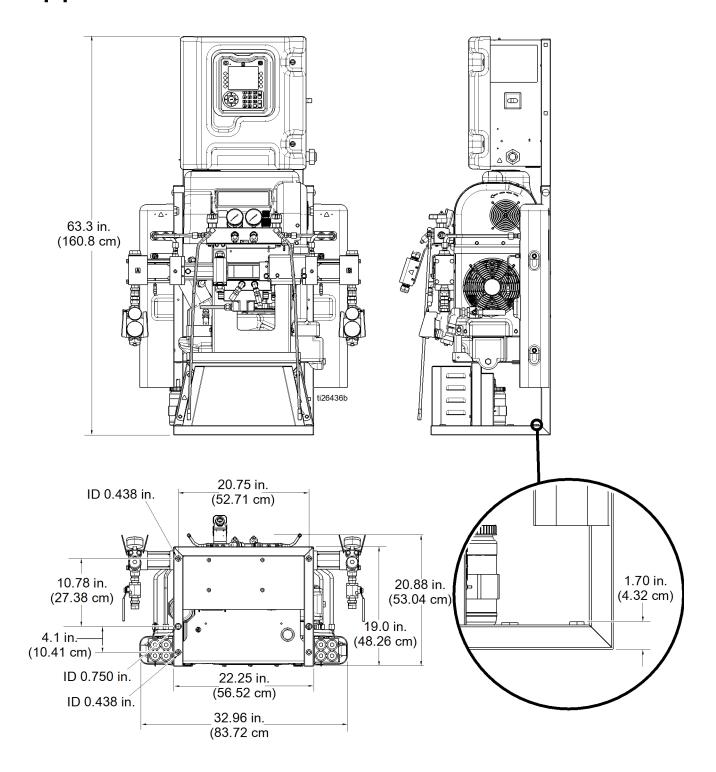

기술 사양

Reactor 2 유압 이액형 시스템			
redetor E H B 11 40 44 — B	미국	미터식	
베어 이액형 장비의 경우 최대 유체 작동 압력			
H-30, H-40, H-50	2000 PSI	13.8 MPa, 138 bar	
H-XP2 및 H-XP3	3500 psi	24.1 MPa, 241 bar	
베어 이액형 장비의 경우 최대 유체 온도	3333 µ3.		
H-30	700 psi	4.8 MPa, 48 bar	
H-40, H-50	600 psi	4.1 MPa, 41 bar	
H-XP2	1200 psi	8.2 MPa, 82 bar	
H-XP3	850 psi	5.8 MPa, 58 bar	
유체 : 오일 압력비			
1-40	1.9	1:1	
H-30 및 H-50	1.6-	4:1	
H-XP2 및 H-XP3	2.7	9 : 1	
유체 흡입구			
구성품 A(ISO)	3/4 npt(f), 300 psi 최대	3/4 npt(f), 2.07 MPa, 20.7 bar, 최대	
구성품 B(RES)	3/4 npt(f), 300 psi 최대	3/4 npt(f), 2.07 MPa, 20.7 bar, 최대	
유체 배출구			
구성품 A(ISO)	#8(1/2 인치) JIC, #5(5/	16 인치) JIC 어댑터 포함	
구성품 B(RES)	#10(5/8 인치) JIC, #6(3	#10(5/8 인치) JIC, #6(3/8 인치) JIC 어댑터 포함	
유체 순환 포트			
1/4 npsm(m)	250 psi	1.75 MPa, 17.5 BA	
최대 유체 온도			
	190° F	88° C	
최대 출력 (외부 온도에서 10 웨이트 오일)			
H-30	28 lb / min (60 Hz)	13 kg / min (60 Hz)	
H-XP2	1.5 gpm(60 Hz)	5.7 liter / min (60 Hz)	
H-50	52 lb / min (60 Hz)	24 kg / min (60 Hz)	
H-40	45 lb / min (60 Hz)	20 kg / min (60 Hz)	
H-XP3	2.8 gpm(60 Hz)	10.6 liter / min (60 Hz)	
사이클 당 출력 (A 및 B)			
H-40	0.063 갤런	0.24 리터	
H-30 및 H-50	0.074 갤런	0.28 리터	
H-XP2 및 H-XP3	0.042 갤런	0.16 리터	
공급 전압 공차 :			
200-240V 공칭 , 1 상 (H-30, H-XP2 만)		195- 264 VAC, 50/60 Hz	
200-240V 공칭 , 3 상		195- 264 VAC, 50/60 Hz	
350-415V 공칭 , 3 상	338- 457 V	AC, 50/60 Hz	
암페어 요구량(상)			
설명서의 모델 목록을 참조하십시오.			
히터 전력 (A 및 B 히터 전체)			
설명서의 모델 목록을 참조하십시오 .			

Reactor 2 유압 이액형 시스템			
	미국	미터식	
유압 용기 용량			
	3.5 갤런	13.6 리터	
권장 유압 유체			
	Citgo, A/W 유압	오일 , ISO 등급 46	
음향 출력 (ISO 9614-2 에 따름)			
	90.2 dB9A)		
사운드 압력 (장비 1 m 떨어진 거리에서 측정)			
	82.6dB(A)		
무게			
H-40, H-50, H-XP3	600lb	272kg	
H-30, 10 kW	544lb	247kg	
H-30, H-XP2, 15 kW	556lb	252kg	
유체 접촉 부품			
재료	알루미늄, 스테인레스강, 아연도금, 탄소강, 황동, 탄화물, 크롬, 불소 고무, PTFE, 초강력 고분자량 폴리에틸렌, 화학 반응을 일으키지 않는 O-링.		
참고			
모든 상표 또는 등록 상표는 각 상표 소유자의 자산	입니다.		

캘리포니아 제안 65

캘리포니아 거주자

<u>^</u> 경고: 암 및 생식 기능에 유해 - www.P65warnings.ca.gov.

Graco 보증 연장

Graco 공인 대리점에서 원 구매자에게 판매한 날짜를 기준으로 Graco 는 이 문서에서 언급한 모든 Graco 장비의 재료나 제작상에 결함이 없음을 보증합니다. 판매일로부터 아래 표에 나와 있는 기간 동안 Graco 는 결함으로 판단되는 모든 부품을 수리 또는 교체할 것을 보증합니다. 본 보증은 장비가 Graco 에서 서면으로 제공하는 권장 사항에 따라 장비를 설치, 작동 및 유지보수할 때에만 적용됩니다.

부품	설명	보증 기간
24U854	고급 디스플레이 모듈	36 개월 또는 2 백만 사이클(둘 중 빠른 기간 적용)
24Y263	유압 제어 모듈	36 개월 또는 2 백만 사이클(둘중 빠른 기간 적용)
24U855	온도 제어 모듈	36 개월 또는 2 백만 사이클(둘중 빠른 기간 적용)
다른 모든 모델		12 개월

장비 사용에 따른 일반적인 마모나 잘못된 설치, 오용, 마모, 부식, 부적절한 유지 보수, 부주의, 사고, 개조 또는 Graco 구성품이 아닌 부품으로 교체해서 일어나는 고장, 파손 또는 마모는 이 보증 내용이 적용되지 않으며, Graco 는 이에 대한 책임을 지지 않습니다. 또한 Graco 가 공급하지 않는 구성품, 부속품, 장비 또는 자재의 사용에 따른 비호환성 문제나 Graco가 공급하지 않는 구성품, 액세서리, 장비 또는 자재 등의 부적절한 설계, 제조, 설치, 작동 또는 유지 보수로 인해 야기되는 고장, 파손 또는 마멸에 대해서도 책임지지 않습니다.

본 보증은 결함이 있다고 하는 장비를 공인 Graco 대리점으로 선납 반품하여 언급한 결함이 확인된 경우에만 적용됩니다. 주장한 결함이 확인되면 Graco 는 결함 부품을 무료로 수리하거나 교체합니다. 해당 장비는 배송비를 선납한 상태로 원래 구매자에게 반송됩니다. 장비 검사에서 재료나 제조 기술상에 어떠한 결함도 발견되지 않으면 합리적인 비용으로 수리가 이루어지며, 그 비용에는 부품비, 인건비, 배송비가 포함될 수 있습니다.

본 제한적 보증은 상품성에 대한 보증 또는 특정 목적의 적합성에 대한 보증을 포함하나 이에 국한되지 않으며 기타 모든 명 시적 혹은 암시적 보증을 대신합니다 .

보증 위반에 대한 Graco 의 유일한 책임과 구매자의 유일한 구제책은 위에 명시된 대로 따릅니다. 구매자는 다른 구제책(이 윤 손실, 매출 손실, 인원 부상, 재산 손상에 대한 우발적 또는 결과적 손해나 다른 모든 우발적 또는 결과적 손실이 포함되나 여기에 제한되지 않음)을 사용할 수 없음에 동의합니다. 보증의 위반에 대한 모든 행동은 판매일로부터 2년 이내에 취해져야 합니다.

Graco 는 판매되었으나 Graco 가 제조하지 않은 액세서리 , 장비 , 재료 또는 구성품과 관련하여 어떠한 보증도 하지 않으며 상품성 및 특정 목적의 적합성을 묵시적으로 보증하지 않습니다 .

판매되었으나 Graco 가 제조하지 않은 품목(예:전기 모터,스위치,호스 등)에는 해당 제조업체의 보증이 적용됩니다. Graco 는 구매자에게 본 보증 위반에 대한 청구 시 합리적인 지원을 제공합니다.

Graco 는 계약 위반, 보증 위반, Graco 의 부주의 등으로 인해 본 보증에 따라 Graco 가 공급한 장비 또는 판매된 제품이나 상품의 설치, 성능 또는 사용으로 인해 발생한 간접적, 우발적, 특수한 또는 결과적 손해에 대해 어떠한 경우에도 책임을 지지 않습니다.

Graco 정보

Graco 제품에 대한 최신 정보는 www.graco.com 에서 확인하십시오. 특허 정보는 www.graco.com/patents 에서 확인하십시오. 제품을 주문하려면 Graco 대리점으로 문의하거나 가장 가까운 대리점을 확인하여 연락하십시오.

무료 전화 번호: 1-800-328-0211

본 문서에 포함된 모든 문서상 도면상 내용은 이 문서 발행 당시의 가능한 가장 최근의 제품 정보를 반영하는 것입니다. Graco 는 언제든 예고 없이 변경할 수 있는 권리를 보유합니다.

원본 설명서의 번역본. This manual contains Korean. MM 334945

Graco 본사 : Minneapolis **전 세계 지사 :** 벨기에 , 중국 , 일본 , 한국

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2020, Graco Inc. 모든 Graco 제조 사업장은 ISO 9001 에 등록되었습니다.

www.graco.com 개정판 L, 2024 년 11 월